

جلسه پنجم: ادامه بحث مدارهای مغناطیسی

در این جلسه به ادامه بحث مدارهای مغناطیسی می پردازیم. عناوین این بحث ها به شرح زیر می باشد.


۱- تعریف شار پیوندی

۲- اندوکتانس یک سیم پیچ

۳- اندوکتانس متقابل بین چند سیم پیچ و محاسبات مربوطه.

۱- تعریف شار پیوندی

$$F_{mmf} = Ni = H \times 2\pi r = H L_{av} = (B/\mu_0\mu) l_{av} = (l_{av}/\mu_0\mu A)\Phi = \Phi \times R_m$$

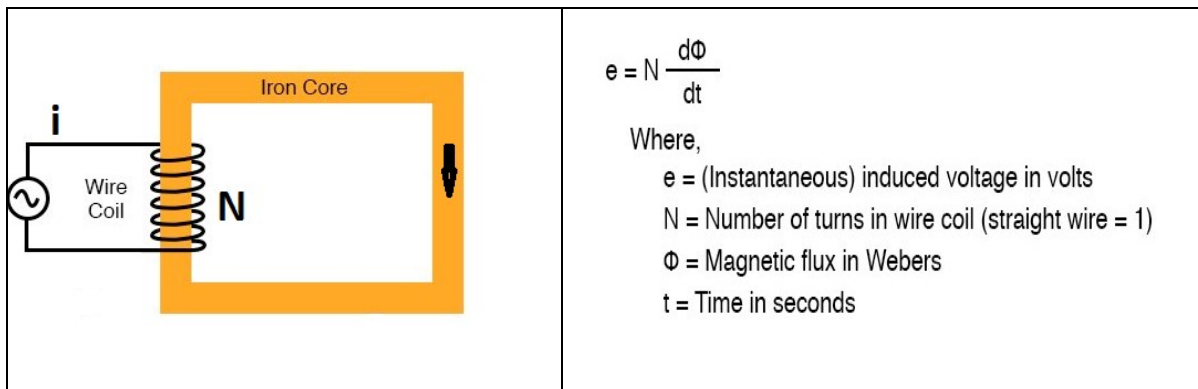

از هر حلقه از سیم پیچ N دوری شار Φ می گذرد بنا براین کل شار در برگیرنده سیم پیچ N دوری می شود:

$$\lambda = N\Phi$$


λ را شار در برگیرنده یا شار پیوندی سیم پیچ N دوری می گویند.

۲- اندوکتانس (ضریب خود القا) یک سیم پیچ

طبق تعریف اندوکتانس یک سیم پیچ عبارتست از شار در برگیرنده یک سیم پیچ به ازای واحد جریان:

$$L = (\lambda/i)$$

اما می دانیم که اندوکتانس یک سیم پیچ (L) به مانند ظرفیت یک خازن (C) و یا مقاومت یک مقاومت اهمی (R) کمیتی است که به پارامترهای فیزیکی این المانهای پسیو مدارات الکتریکی وابسته است بنابراین می توانیم برای یافتن L یعنی اندوکتانس یک سیم پیچ از این راه برویم:

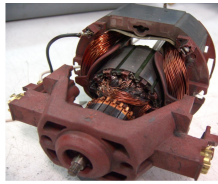

$$\Phi = B \times A = \mu H A = \mu (N i / l) A$$

$$e = N \frac{d\phi}{dt} = \frac{N^2}{l} \cdot \frac{di}{dt}$$

$$L = \frac{N^2}{\mu A}$$

$$L = \frac{N^2}{R_m}$$

می توانیم از رابطه :


$$L = (\lambda / i)$$

نیز به نتیجه بالا برسیم:

$$L = (\lambda / i) = N(\Phi / i) = N(\mu H A) / i = N(\mu (N i / l) A) i = (N^2 / (l / \mu A)) = N^2 / R_m$$

تمرین ۱ :

فرض کنید:

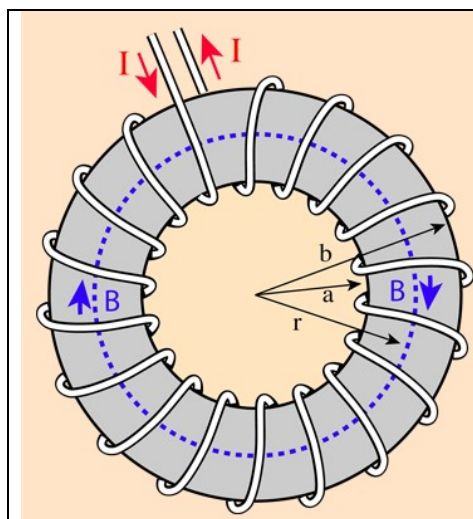

$$N = 500 \text{ TURN}$$

$$I = 10 \text{ A}$$

$$r = 50 \text{ Cm}$$

$$A = 10 \text{ Cm}^2$$

$$\mu_r = 2000$$


مطوبست محاسبه ضریب خود القا (اندوکتانس سیم پیچ)

از دو روش فوق

$$L = (\lambda / i)$$

$$L = N^2 / R_m$$

تمرین ۲: اگر در هسته تمرین ۱ یک فاصله هوایی به طول ۱ میلی متر ایجاد کنیم در این حالت مقدار اندوکتانس یا ضریب خود القا را محاسبه نمایید.

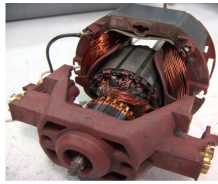

تمرین ۳: مثال ۱-۸ از کتاب مرجع ماشینهای الکتریکی نوشته ج-ر-سلمون و آ-استراون
ترجمه دکتر حمید لسانی

مثال ۱-۸ - ۱ - شکل ۱-۳۹ - مقطع مدار مغناطیسی یک ماشین جریان مستقیم را عمود بر محور رتور نشان می‌دهد. روی هر ۴ قطب استاتور پیچک ۵۰۰ دوری پیچیده شده و ۴ پیچک با هم سری شده و بنابراین یک جریان عبور می‌دهند. قطبهای استاتور از ورقهای فولاد M-36 بضخامت 0.356 mm ساخته شده و طول شعاعی آنها در امتداد محور مرکزی آنها 100 mm و طول محیطی هر کدام 90 mm و طول محوری آنها 110 mm می‌باشد. رتور نیز از ورق فولاد و بقطر 200 mm ساخته شده طول محوری مؤثر رتور مساوی طول محوری قطبهای استاتور است. یوغ استاتور از فولاد ریخته‌ای است به قطر متوسط 460 mm و سطح مقطع آن $150 \times 60 \text{ mm}$ می‌باشد. طول فواصل هوایی $1/5 \text{ mm}$ می‌باشد.

بکار برد. بنابراین برای هر مسیر شار شکل ۱-۳۹ داریم:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{a} = \int \vec{j} \cdot d\vec{a} = A \quad (1.82)$$

بطوریکه:

$$2H_{a1} + 2H_{a2} + H_{r1} + H_{r2} = 2Ni \quad A \quad (1.83)$$

بر اساس این فرض که خطوط قوا در فاصله هوایی شکفته نمی‌شوند در نتیجه سطح مقطع مسیر شار در قطب مساوی فاصله هوایی است:

$$B_p = B_a = 1.0 \text{ T}$$

و شار در هر قطب چنین است:

$$\phi = B_a \times A_a = 1.0 \times 0.11 \times 0.09 = 9.9 \times 10^{-3} \text{ Wb} \quad (1.84)$$

$$H_a = \frac{B_a}{\mu_0} = \frac{1.0}{4\pi \times 10^{-7}} = 0.7958 \times 10^6 \text{ A/m} \quad (1.85)$$

از منحنی ورق فولاد شکل ۱-۷:

$$H_r = 210 \text{ A/m}$$

در رتور شار ϕ_r از هر قطب طبق شکل ۱-۴۰ بین دو مسیر بطور مساوی تقسیم می‌شود بنابراین:

$$B_r = \frac{\phi}{2A_r}$$

شکل ۱-۴۰ - قسمتی از مدار معادل مغناطیسی شکل ۱-۳۹

با فرض اینکه:

$$A_r = 0.1 \times 0.11 = 11 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$


۴۴ ماشینهای الکتریکی

الف: مدار معادل مغناطیسی این مدار را رسم کنید.
ب: با استفاده از منحنی‌های شکل ۱-۷ جریان لازم پیچکها برای تولید چگالی شار ۱ تسلا را در فاصله هوایی پیدا کنید.
ج: شار در برگرفته کل پیچکهای تحریک را محاسبه کنید.
بر اساس این فرض که اثر خطی کردن فاصله هوایی چنان باشد که صرفنظر از اثر پرماند و فرض خطی بودن رابطه B-H برای مواد فرومغناطیسی قابل قبول باشد مطلوبست محاسبه:
د: ضریب القاء کل مدار تحریک
ه: انرژی ذخیره شده در مدار مغناطیسی
و: انرژی ذخیره شده در فواصل هوایی
از اثر پراکندگی شار و شکستگی خطوط قوا صرف نظر می‌شود.

شکل ۱-۳۹ - مدار مغناطیسی ماشین dc مثال ۱-۸


حل:

الف: قسمتی از مدار معادل مغناطیسی ماشین در شکل ۱-۴۰ آمده است. این مدار فقط شامل دو قطب میدان است. زیر نویسهای d و a و r و s بترتیب نمایش داده قطب، فاصله هوایی، رتور و یوغ می‌باشند.
ب: ضریب نفوذ نسبی اجزاء فرو مغناطیسی مدار معلوم نیست و در هر لحظه تابعی از چگالی شار است. قانون آمپر را میتوان برای یکی از مسیرهای خط چین شکل ۱-۳۹

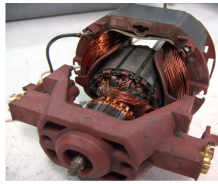

درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

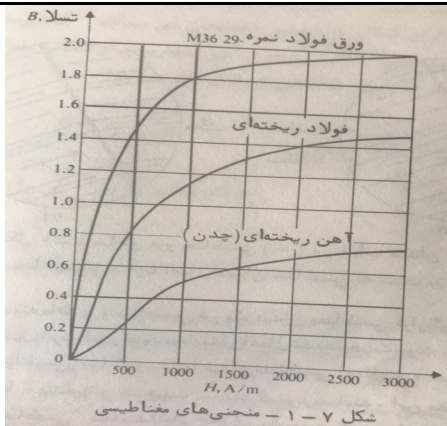

شکل ۷-۱ بازه چگالی شار واقعی در این مواد است استوار میباشد. سطح هم‌مقدار بین منحنی II-B و محور B در شکل ۱-۱۶ چگالی انرژی را در ماده بیان میکند چون مشخصه واقعی منحنی است تقریب خط راست مقدار بالایی برای انرژی ذخیره شده در مواد بدست میدهد. ولی چون مواد بکار رفته در این مدار از اشباع بدونند خطای مربوطه کوچک است. مقدار دقیق با تعیین سطوح شکل ۷-۱ بدست می‌آید.

۴۶ ماشینهای الکتریکی

$$B_r = \frac{9.9 \times 10^{-3}}{2 \times 11 \times 10^{-3}} = 0.450 \text{ T}$$

از شکل ۷-۱:

$$H_r = 40 \text{ A/m}$$

در یوغ ϕ بین دو مسیر تقسیم میشود و:

$$B_y = \frac{\phi}{2A_y} = \frac{9.9 \times 10^{-3}}{2 \times 0.15 \times 0.06} = 0.550 \text{ T}$$

از شکل ۷-۱:

$$H_y = 295 \text{ A/m}$$

$$2l_a = 2 \times 1.5 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$2l_p = 2 \times 0.1 = 0.2 \text{ m}$$

$$l_r = \frac{\pi D_r}{4} = \frac{\pi \times 0.2}{4} = 0.1571 \text{ m}$$

$$l_y = \frac{\pi D_y}{4} = \frac{\pi \times 0.46}{4} = 0.3613 \text{ m}$$

با جانشین کردن در معادله (۱-۶۵) داریم:

$$210 \times 0.2 + 0.7958 \times 10^3 \times 3 \times 10^{-3} + 40 \times 0.1571 + 295 \times 0.3613 = 2 \times 500 i$$

یا:

$$42 + 2387 + 6 + 107 = 1000 i$$

به اثر وجود فاصله هوایی دقت کنید.

$$i = 2.54 \text{ A}$$

این محاسبه را میتوان برای یک سری مقدار B در فاصله هوایی تکرار کرد و منحنی

مغناطیسی ϕ بر حسب i را برای ماشین رسم نمود.

ج: شار دربرگیرنده ۴ پیچک سری:

$$\lambda = 4N\phi = 4 \times 500 \times 9.9 \times 10^{-3} = 19.8 \text{ Wb}$$

د: بر اساس فرض خطی بودن:

$$L = \frac{\lambda}{i} = \frac{19.8}{2.54} = 7.80 \text{ H}$$

ه:

$$W_B = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{7.80 \times 2.54^2}{2} = 25.2 \text{ J}$$

و: چگالی انرژی در فاصله هوایی از معادله ۳۷-۱:

$$w_a = \frac{1}{2} \frac{B_a^2}{\mu_0} = \frac{1}{2} \times \frac{1^2}{4\pi \times 10^{-7}} = 0.398 \times 10^6 \text{ J/m}^3$$


انرژی ذخیره شده در ۴ فاصله هوایی چنین خواهد بود:

$$W_a = 4 \times 0.09 \times 0.11 \times 1.5 \times 10^{-3} \times 0.398 \times 10^6 = 23.6 \text{ J}$$

نتایج بند ه و و نشان میدهند که انرژی ذخیره شده در اجزاء فرو مغناطیسی مدار

منحنی‌های B-H برای مواد بکار رفته خط راست گذرنده از مبدا و از نقاط روی منحنی

تمرین ۴:

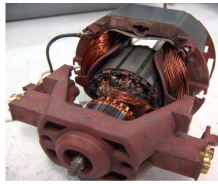

درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

۲۳

دشواری موضوع همواره در این است که فوران Φ بطور کامل " دقیق نمیتواند مشخص باشد و بستگی به مداری دارد که بوسیله آن ایجاد شده و همینطور چه اندامش از آن عبور کرده. چنانچه بعنوان مثال فوران بوبینی را که مطابق شکل (۱-۲۳) بریک ماده مغناطیسی قرار گرفته مشاهده کنیم می بینیم که یک قسمت از این فوران مانند Φ_F که در هوا پراکنده شده و قسمت دیگر بوبین پهن یا مسطحی را که در هوا قرار دارد در نظر بگیریم ملاحظه خواهیم نمود که حلقه های داخلی کوچکتر و حلقه ها بیرونی بزرگترند در نتیجه قسمتی از فوران نمیتواند از حلقه های داخلی کوچکتر و حلقه ها بیرونی بزرگترند در نتیجه قسمتی از فوران نمیتواند از حلقه های داخلی تر عبور نماید و خود این حالت ایجاد یک غیریکنواختی در عبور فوران را بوجود می آورد.

شکل (۱-۲۳)

شکل (۱-۲۴)

با شرح فوق دو اندوکتانس دیگر را میتوانیم به ترتیب زیر تعریف نمائیم: یکی اندوکتانس پراکندگی یا فراری Φ_F که گاهی به Φ_F نیز نمایش داده میشود و دیگری اندوکتانس مغناطیسی Φ_m :

$$L = n \frac{\Phi_F}{i}$$

اندوکتانس فراری:

$$L = n \frac{\Phi_m}{i}$$

اندوکتانس مغناطیسی:

(۱-۴۳)

در اینجا بخاطر راحتی و سهولت کاربرد Φ_F و Φ_m را متناسب با جریان دانستیم در صورتیکه این فرض همیشه صادق نخواهد بود.

اندوکتانس خودالقائی L برابر با مجموع اندوکتانس های فراری و مغناطیسی میباشد.

۲۱

شکل (۱-۲۲)

۱-۲-۱- فرمول نومان برای اندوکتانس متقابل: اگر تائیر مغناطیسی مابین دو مدار C_1 و C_2 را مطابق شکل (۱-۲۲) در نظر بگیریم که به ترتیب بوسیله جریانهای i_1 و i_2 طی میشوند. و در این وضعیت تائیر متقابل: اگر ضریب قابلیت نفوذ محیط برابر μ باشد میتوان نشان داد که فوران متقابل Φ_{m1} بین آنها با ثابت ماندن μ متناسب با جریانهای i_1 و i_2 است:

$$\Phi_{m1} = \frac{\mu}{4\pi} i_2 \int_{C_1} \int_{C_2} \frac{dl_1 \cdot dl_2}{r}$$

$$\Phi_{m2} = \frac{\mu}{4\pi} i_1 \int_{C_2} \int_{C_1} \frac{dl_2 \cdot dl_1}{r}$$

ضریب تناسب این فورانهای متقابل با جریانها: اندوکتانس متقابل نامیده میشود و مشاهده میگردد که برای هر دو مدار یکسان میباشد:

$$M = \frac{\mu}{4\pi} \int_{C_1} \int_{C_2} \frac{dl_1 \cdot dl_2}{r}$$


(۱-۴۱)

۱-۲-۲- اندوکتانس پراکندگی (فراری) و اندوکتانس مغناطیسی: اگر فوران ایجاد شده بوسیله مداریکه از آن جریان i عبور میکند و شامل n حلقه است برابر Φ باشد در این صورت ضریب خود القائی آن با فرمول زیر بیان میگردد:

$$L = n \frac{\Phi}{i}$$

(۱-۴۲)

تمرین ۴-

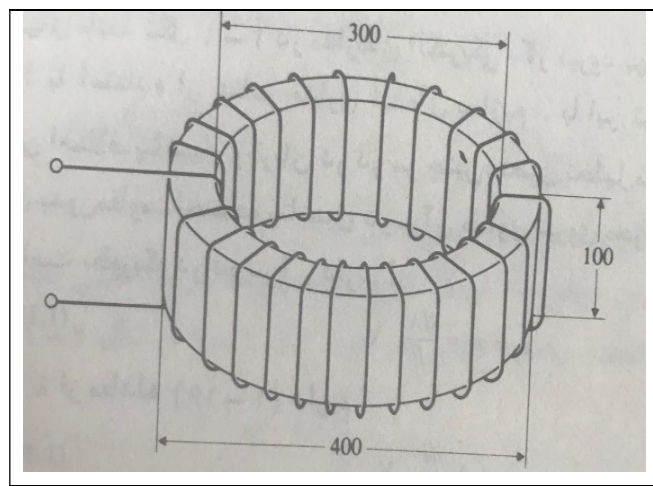

۲۵۸ باشد

۱-۴- یک چنبره چوبی بقطر متوسط ۲۵۰ mm و سطح مقطع 1000 تا 1200 دور سم بطور یکنواخت پیچیده شده و جریان ۲۸ از آن عبور میکند مطلوبست تعیین:

الف: شدت میدان مغناطیسی داخل پیچک

ب: شار کل تولیدی در چنبره

ج: چگالی شار در چنبره

د: ضریب القاء پیچک


یک چنبره مشابه از فولاد ریخته ای که منحنی مغناطیسی اش در شکل ۱-۷ آمده است با پیچک مشابهی حامل جریان ۲۸ پیچیده شده است. تعیین کنید:

ه: شار کل تولیدی در چنبره فولادی


و: ضریب نفوذ نسبی فولاد ریخته ای در این شرایط

ز: ضریب القاء پیچک

(بخش ۳-۱)

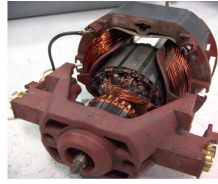


۳- اندوکتانس متقابل بین چند سیم پیچ و محاسبات مربوطه.

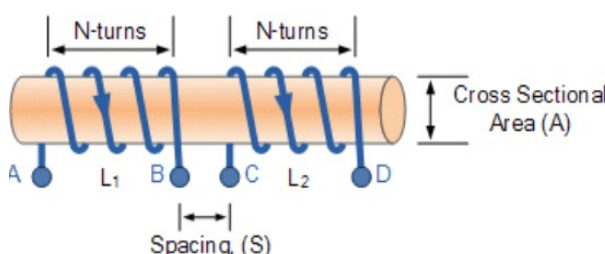

Mutual Inductance

Mutual Inductance is the interaction of one coils magnetic field on another coil as it induces a voltage in the adjacent coil


همانطوریکه از شکل بالا قابل ملاحظه می باشد اگر شار مغناطیسی تولید شده یک سیم پیچ توسط از سیم پیچ دیگری عبور نماید در واقع می تواند در آن ولتاژ القا (emf) نماید.

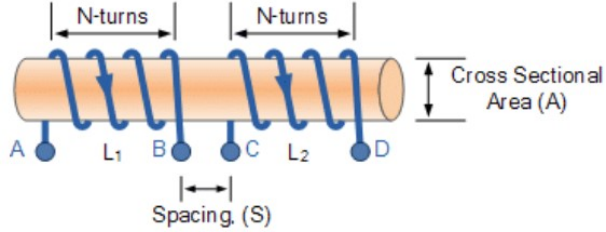

When **this emf** is induced in the same circuit in which the current is changing this effect is called **Self-induction**, (L).

However, when **the emf** is induced into an adjacent coil situated within the same magnetic field, the emf is said to be induced magnetically, inductively or by **Mutual induction**, symbol (M). Then when two or more coils are magnetically linked together by a common magnetic flux they are said to have the property of **Mutual Inductance**.


Mutual Inductance is the basic operating principal of the transformer, motors, generators and any other electrical component that interacts with another magnetic field. Then we can define mutual induction as the current flowing in one coil that induces a voltage in an adjacent coil.

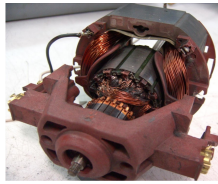


درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

Mutual Inductance between Coils

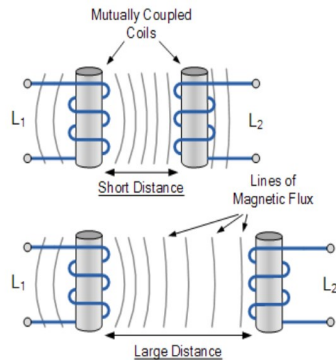


The mutual inductance that exists between the two coils can be greatly increased by positioning them on a common soft iron core or by increasing the number of turns of either coil as would be found in a transformer.

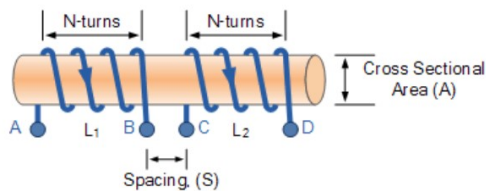


$$M_{12} = M_{21} = M$$

Here the current flowing in coil one, L_1 sets up a magnetic field around itself with some of these magnetic field lines passing through coil two, L_2 giving us mutual inductance. Coil one has a current of I_1 and N_1 turns while, coil two has N_2 turns. Therefore, the mutual inductance, M_{12} of coil two that exists with respect to coil one depends on their position with respect to each other and is given as:


$$M_{12} = \frac{N_2 \Phi_{12}}{I_1}$$

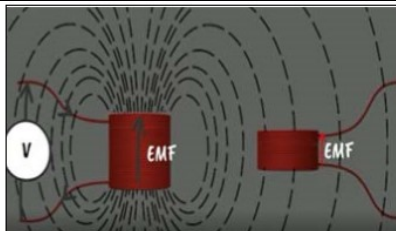


الف) تولید شار مغناطیسی توسط سیم پیچ سمت چپ

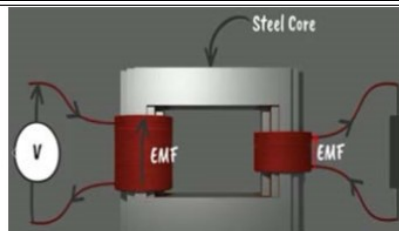

ب) قرار دادن یک هسته از جنس آهن با μ_r بسیار بالا

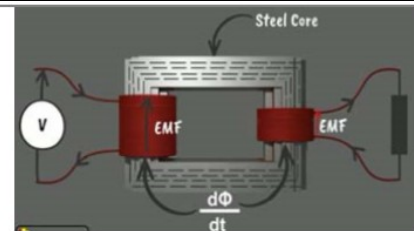

الف) نمایش خطوط شار مغناطیسی در هسته آهنی

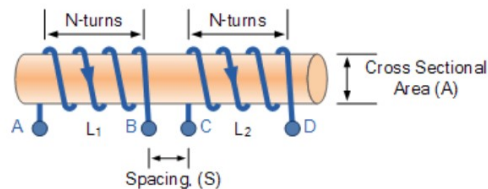

$$\Phi_{12} = \Phi_{21} = \Phi$$

$$M_{12} = M_{21} = M$$

$$M^2 = L_1 L_2$$

$$M = \sqrt{L_1 L_2} \text{ H}$$

$$L_1 = \frac{\mu_0 \mu_r N_1^2 A}{\ell}$$

$$L_2 = \frac{\mu_0 \mu_r N_2^2 A}{\ell}$$