




جلسه ششم

فصل دوم - تبدیل انرژی الکترومغناطیسی

در این جلسه به ادامه بحث مدارهای مغناطیسی می‌پردازیم. عنوانین این بحث‌ها به شرح زیر می‌باشد.

- ۱- انرژی میدان مغناطیسی (انرژی ذخیره شده در یک سیم پیچ)
- ۲- اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی
- ۳- حل مسائل مختلف تبدیل انرژی.

ابتدا چند تمرین از فصل اول:

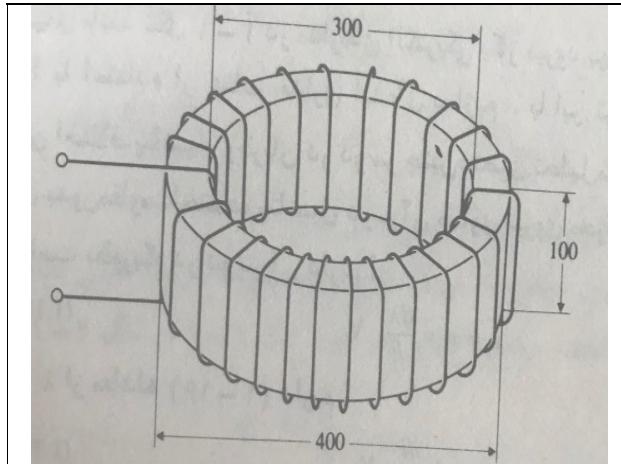

شکل ۱-۳

تمرین ۱: شکل ۱-۳ را در نظر بگیرید: (ابعاد به میلی متر است)

اگر سیم پیچ ۲۰۰ دوری از جنس مس با مقاومت مخصوص $\rho = 17.2 \times 10^{-9} \Omega \cdot \text{m}$ روی هسته چنبره شکل از چنس پلاستیک با مقطع مستطیلی پیچیده شده باشد (قطر سیم مسی ۳ میلیمتر است):


الف): برای جریان ۵۰ آمپر چگالی شار مغناطیسی را در قطر متوسط چنبره را محاسبه نمایید.

ب): ضریب القای پیچک را با فرض اینکه چگالی شار در آن یکنواخت توده و معادل مقدار آن در قطر

$$L = (N^2 / R_m) \text{ or } L = \lambda / i \quad (\text{از هر دو روش:})$$

ج): درصد خطای وارد در اثر فرض یکنواختی چگالی شار در پیچک را تعیین کنید.

د): با در نظر گرفتن مقاومت مخصوص مس پارامترهای مدار معادل تقریبی شکل ۲-۳ را بدست آورید.

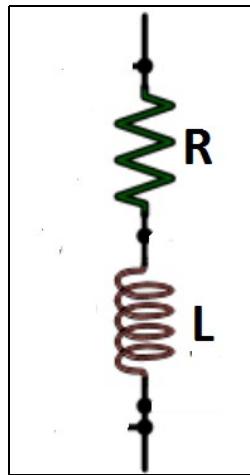

شكل ٢-٣: مدار معادل الكتروني پيچك

حل:

حل تمرن ١ : مطلب تابع مداری آموزش

$$R_1 = 150 \text{ mm} \rightarrow R_2 = 200 \text{ mm}$$

$$R_{av} = 150 + \frac{(400 - 300)}{2} = 175 \text{ mm}$$

$$A = (150 \times 100) \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$N = 200$$

$$\oint H d\ell = \int f \cdot ds$$

$$H(2\pi R_{av}) = NI \rightarrow H = \frac{NI}{2\pi R_{av}}$$

$$H = \frac{200 \times 50}{0.35\pi} = 9045 \text{ A/m}$$

$$B = \mu_0 H = 4\pi \times 10^{-7} \times 9045 = 11.43 \times 10^{-3} \text{ T}$$

$$A = 150 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\phi = B \cdot A = 11.43 \times 10^{-3} \times 150 \times 10^{-4} = 54.15 \times 10^{-6} \text{ wb}$$

$$A = N\phi = 200 \times 54.15 \times 10^{-6} = 11.43 \times 10^{-3} \text{ wb}$$

$$L = \frac{A}{I} = \frac{11.43 \times 10^{-3}}{50} = 0.2286 \times 10^{-3} \text{ H}$$

$$L = \frac{N^2}{R_m}$$

$$R_m = \frac{f_{av.}}{\mu_0 A} = \frac{2\pi (175 \times 10^{-3})}{4\pi \times 10^{-7} \times 150 \times 10^{-4}} = 1.75 \times 10^8 \text{ Al/wb}$$

$$L = \frac{200^2}{1.75 \times 10^8} = 0.2286 \times 10^{-3} \text{ H}$$

(٢) رسم اسلاك متساوية طولها وارضاع متساوية (نظام لـ L) متر نسال لـ R

$0.15 < R < 0.20$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 200 \times 50}{2\pi r} \quad r \Rightarrow$$

$$d\phi = B da$$

$$\phi = \int_{r_1}^{r_2} B \times 0.1 dr \text{ wb}$$

$$A = N\phi = \frac{0.1 \mu_0 N^2 I}{2\pi} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} \text{ wb}$$

$$L = \frac{A}{I} = \frac{0.1 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 200^2 \times 50}{2\pi} \ln \frac{0.2}{0.15} = 0.2301 \times 10^{-3} \text{ H}$$

$$\Delta\% = \frac{0.2301 - 0.2286}{0.2301} \times 100\% = 0.651\%$$

$$R = \int \frac{l}{A} \text{ متر اسلاك}$$

$$l = 200 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 200 \times 300 = 60 \text{ m}$$

$$A = \pi r^2 = \pi \times \left(\frac{3}{2} \times 10^{-3}\right)^2$$

$$R = 17.2 \times 10^{-9} \times \frac{60}{\pi \times \frac{9}{4} \times 10^{-6}} = 0.1460 \Omega$$

مشكلة دارس


R = 0.1460 Ω

L = 0.2286 mH

درس: ماشین الکتریکی ۱




مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

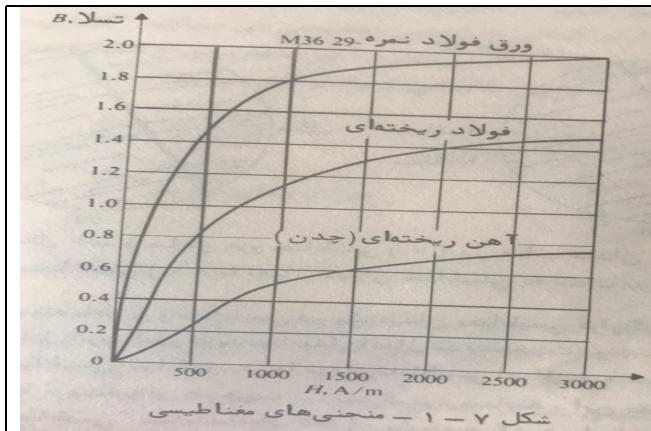

تمرین ۲: اگر در تمرین ۱ به جای هسته پلاستیکی از هسته از جنس فولاد ریخته‌ای با منحنی مغناطیسی مطابق شکل رو برو و استفاده شود خواسته‌های الف تا d تمرین ۱ را محاسبه نمایید.

توجه: اگر در این حالت جریان سیم پیچ همان ۵۰ آمپر باشد با توجه به اینکه مقدار H مانند قبل قبل A/m ۹۰۵ می‌شود هسته کاملاً وارد قسمت اشباع گردیده. و تفاوتی بین جریان ۵۰ آمپر و جریان خیلی کمتر از آن وجود ندارد. لذا این تمرین را با $I = 2.50$ A حل نمایید.

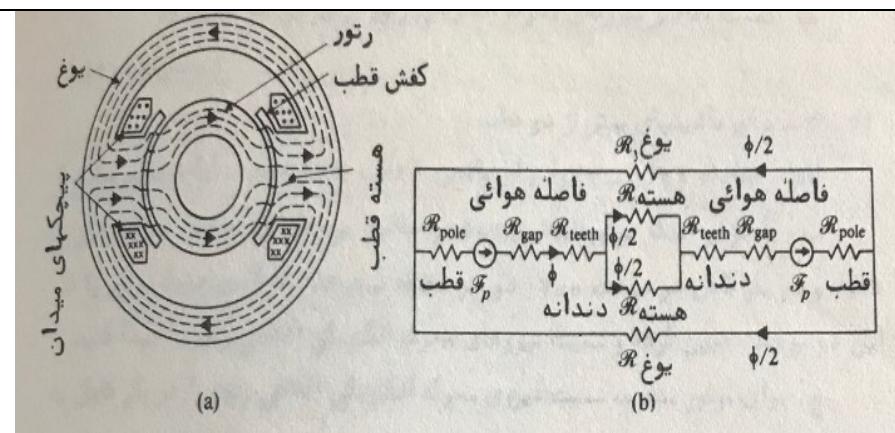

تمرین ۳: شکل مقابل (a) مدار مغناطیسی یک ماشین DC دو قطب را نشان می‌دهد. مدار معادل مغناطیسی این ماشین در (b) نشان داده شده است.

(الف) یک بار دیگر مدار معادل مغناطیسی را رسم و با مدار معادل رسم شده (مدار) مقایسه نمایید.

(ب) ثابت کنید اگر هسته روتور و استاتور از مواد فرومغناطیسی ایده آل باشد ($\mu_r = \infty$)

آنگاه:

$$\Phi_p = (F_p / R_{gap})$$

تست: مدار مغناطیسی شکل زیر معرفی شد. سطح مقطع سیم‌های وسطه (S₁) در بر پرسطع مقطع ستونهای کناری (S₂) می‌باشد. رابطه بین اندوکتانس خودی (L_{ab}) و اندوکتانس (L_{aa}) مربوط به سیم پیچ‌های a,b چیست؟ از رله کنترل (قاویت مغناطیسی) شاخه‌های a و b و شار پراکنده صرف نظر کنید. تعداد دور کلیه سیم پیچها با یکدیگر مساوی است. (کنکور کارشناسی ارشد):

$$L_{aa} = 3L_{ab} \quad (1) \quad L_{aa} = 2L_{ab} \quad (2) \\ L_{aa} = \frac{3}{2}L_{ab} \quad (3) \quad L_{aa} = 4L_{ab} \quad (4)$$

$$\rightarrow L_{aa} = \frac{N^2}{(4/3)R_i} = \frac{3 N^2}{4 R_i}$$


حال اندوکتانس مقابله ناشی از منبع F_a روی سیم پیچ (b) را برسی می‌کنیم.

$$L_{ab} = \frac{N\phi_{ab}}{i} = \frac{N(\phi/3)}{i} = \frac{N}{3i} \left(\frac{3N}{4R_1} \right) = \frac{1}{4} \frac{N^2}{R_1} \rightarrow L_{aa} = 3L_{ab}$$

لذا گزینه (2) صحیح می‌باشد.

$$R = \frac{L}{\mu \cdot 2A} = R_i$$

$$R = \frac{L}{\mu \cdot A} = 2R_i$$

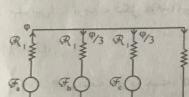

بنابراین مدار معادل الکتریکی بصورت زیر خواهد بود. با فرض این که فقط سیم پیچ (a)

تحریک شده و کلیه مقاومتها و تعداد دور

سیم پیچها با هم برابر باشند، خواهیم داشت:

$$L_{aa} = \frac{\lambda}{1} = \frac{N\phi_a}{1}$$

$$\phi_a = \frac{F_a}{R_{eq}} = \frac{Ni}{(R_1 || R_2 || R_3) + R_4} = \frac{Ni}{(4/3)R_i}$$



۱- انرژی میدان مغناطیسی (انرژی ذخیره شده در یک سیم پیچ)

حال می‌پردازیم به انرژی ذخیره شده در یک سلف. ابتدا از سلفهای استفاده شده در مدارهای الکترونیکی شروع می‌کنیم

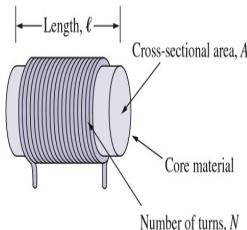


Figure 6.21

Typical form of an inductor.

6.4 Inductors


An inductor is a passive element designed to store energy in its magnetic field. Inductors find numerous applications in electronic and power systems. They are used in power supplies, transformers, radios, TVs, radars, and electric motors.

Any conductor of electric current has inductive properties and may be regarded as an inductor. But in order to enhance the inductive effect, a practical inductor is usually formed into a cylindrical coil with many turns of conducting wire, as shown in Fig. 6.21.

An **inductor** consists of a coil of conducting wire.

If current is allowed to pass through an inductor, it is found that the voltage across the inductor is directly proportional to the time rate of change of the current. Using the passive sign convention,

$$v = L \frac{di}{dt} \quad (6.18)$$

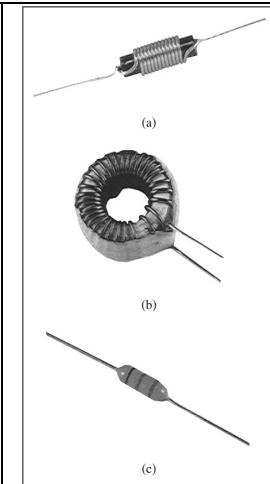

Various types of inductors: (a) solenoidal wound inductor, (b) toroidal inductor, (c) chip inductor.

Inductance is the property whereby an inductor exhibits opposition to the change of current flowing through it, measured in henrys (H).

The inductance of an inductor depends on its physical dimension and construction. Formulas for calculating the inductance of inductors of different shapes are derived from electromagnetic theory and can be found in standard electrical engineering handbooks. For example, for the inductor, (solenoid) shown in Fig. 6.21,

$$L = \frac{N^2 \mu A}{\ell} \quad (6.19)$$

where N is the number of turns, ℓ is the length, A is the cross-sectional area, and μ is the permeability of the core. We can see from Eq. (6.19) that inductance can be increased by increasing the number of turns of coil, using material with higher permeability as the core, increasing the cross-sectional area, or reducing the length of the coil.

انرژی ذخیره شده در یک سلف:

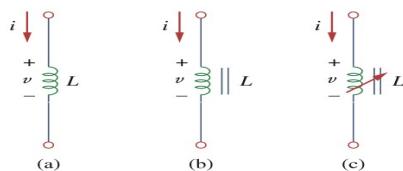


Figure 6.23

Circuit symbols for inductors: (a) air-core, (b) iron-core, (c) variable iron-core.

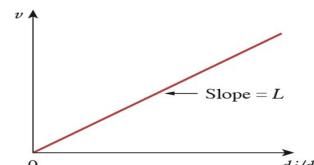


Figure 6.24

Voltage-current relationship of an inductor.

The current-voltage relationship is obtained from Eq. (6.18) as

$$di = \frac{1}{L} v dt$$

or

$$i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau + i(t_0)$$

Integrating gives

$$i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau$$

where $i(t_0)$ is the total current for $-\infty < t < t_0$ and $i(-\infty) = 0$. The idea of making $i(-\infty) = 0$ is practical and reasonable, because there must be a time in the past when there was no current in the inductor.

درس: ماشین الکتریکی ۱



مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

The inductor is designed to store energy in its magnetic field. The energy stored can be obtained from Eq. (6.18). The power delivered to the inductor is

$$p = vi = \left(L \frac{di}{dt} \right) i \quad (6.22)$$



The energy stored is

$$\begin{aligned} w &= \int_{-\infty}^t p(\tau) d\tau = L \int_{-\infty}^t \frac{di}{d\tau} id\tau \\ &= L \int_{-\infty}^t i di = \frac{1}{2} Li^2(t) - \frac{1}{2} Li^2(-\infty) \end{aligned} \quad (6.23)$$

Since $i(-\infty) = 0$,

$$w = \frac{1}{2} Li^2 \quad (6.24)$$

اینها سلف های با ابعاد کوچک که عمدتاً برای استفاده در مدارات الکترونیکی طراحی و ساخته می شوند.
اما در مدارات قدرت و ماشینهای الکتریکی از سیم پیچهای با ابعاد بزرگ استفاده می شود.

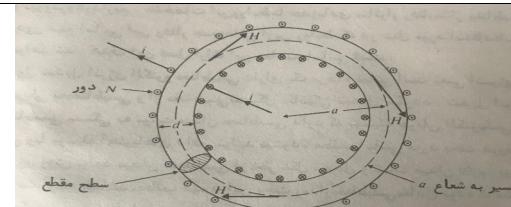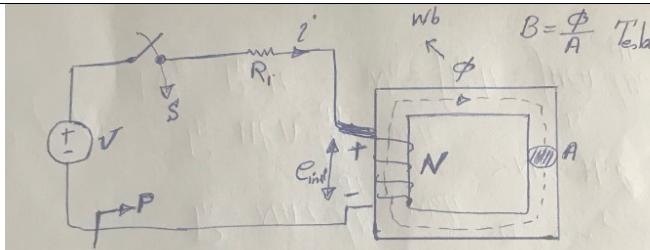

شکل ۱ - ۱ - پیچ N دوری که روی چمنره چوبی پیچیده شده است

اگر اندوف تیازی نداشته باشد نویسندگان این فرقی اعمال نمود
جاید در پیک نزد تغیر خواهد بود. اگر کمیک روس جنیه غرفه اطمینان
نمایند سه باره باشد حکایار نسبتاً تغیر B_0 داخل آن تولید میگردد.
شمار در پیک نهاده پیک راه بخاطه عبارت است:

$$I = NB_0 A \quad (1)$$

سطح مقطعی پیک است: روابط تعیین شمار در پیک نهاده نزدیک

الکتریکی در پیک الساعه پیدا میگردد. که مقادیر لحظه ای آن عبارت است از

$$e = \frac{dA}{dt} = NA \frac{dB_0}{dt} \quad \text{volt}$$

حال اگر اندوف تیازی نداشته باشد نویسندگان (ولتا ایمالی از منبع ولتا)

$$V = RI + NA \frac{dB_0}{dt} \quad \text{volt}$$

مقادیر سه باره پیک است: عبارت است:

قدرت کنفرمای تولیدی در پیک در مدار اندوف:

$$P = eI = RI^2 + NA^2 \frac{dB_0}{dt} \quad \text{watt.} \quad (1)$$

جهد (۱) اعمورت حرارت از بین محدود نمیگردید. نجیب روم

در پیک منتهی است:

$$P_{B_0} = NA^2 \frac{dB_0}{dt} \quad \text{watt.}$$

$$dt \quad P_{B_0} = Hl A \frac{dB_0}{dt} \quad \text{watt.} \quad \Rightarrow NI = H \cdot l$$


$$dW_{B_0} = P_{B_0} dt \Rightarrow W_{B_0} = \int P_{B_0} dt = \int Hl A \frac{dB_0}{dt} dt$$

$$W_{B_0} = \int_0^{B_0} \frac{Hl B_0}{\mu_0} dB_0 = Al \frac{B_0^2}{2\mu_0} \quad \text{joule}$$

$$Al = \sqrt{V} \quad \text{محضت}$$

$$W_{B_0} = \frac{B_0^2}{2\mu_0} \quad \text{joule}$$

اگر سارفنطی از صفر تا B_0 افزایش باید این مقادیر از $\int_0^{B_0} \frac{Hl B_0}{\mu_0} dB_0$
برآورده بود در میان منطقه ذخیره میگردد. از این منطقه
اگر سارمنهای از B_0 به مقادیر صفر میگردد. از این منطقه
به پیک بر میگردد. (روابط باعث ایجاد و تدازه ای دیگر میگردند)
سازو منع تغیر باعث میگردد.

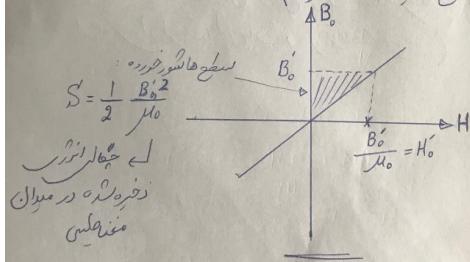

$$W'_{B_0} = \frac{1}{2} \frac{B'_0^2}{\mu_0}$$

از این بعد میگذرد میان منطقه



سیاره

$$W_{fld} = \frac{1}{2} V \frac{B^2}{\mu_0}$$

حریز تحال بازدید به روابط زیر:

$$V = A \cdot l \quad , \quad F_{mmf} = N I = \phi \cdot R_m \quad , \quad R_m = \frac{l}{\mu_0 A}$$

$$\therefore I = N \phi \quad , \quad N I = H \cdot l$$


امسی کسر

$$W_{fld} = \frac{1}{2} V \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2} \frac{F_{mmf}^2}{R_m} = \frac{1}{2} L z^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{I^2}{L} = \frac{1}{2} I l \text{ joule.}$$

انرژی میدان مغناطیسی در سیستمهای چند تحریکه:

الف) سیستمهای مغناطیسی تک تحریکه:

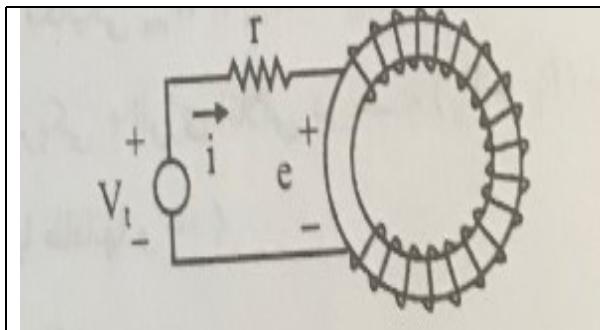

انرژی الکتریکی ورودی به مدار مغناطیسی:

$$V_t = ir + e, \quad e = \frac{d\lambda}{dt}$$


$$V_t dt = ri^2 dt + id\lambda$$

$$(V_t - ir) dt = id\lambda \rightarrow eidt = id\lambda$$

$$\rightarrow dW_{elec} = eidt = id\lambda = id\lambda$$

با فرض اینکه شار Φ از همه N دور می‌گذرد داریم:

$$dW_{elec} = eidt = id\lambda = iNd\phi = \mathcal{F} \cdot d\phi$$

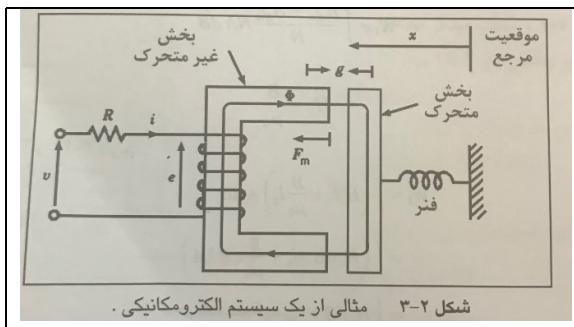

سیستم الکترومکانیکی شکل مقابل را در نظر بگیرید.

فرض کنید فنر باعث شود سیستم در حال سکون باقی بماند پس انرژی مکانیکی سیستم برابر صفر است: $(dW_m = 0)$ پس در اینصورت:

$$dW_e = dW_{fld}$$


اگر از اتفاف انرژی هسته صرفنظر کنیم تمام انرژی الکتریکی ورودی در میدان مغناطیسی ذخیره می‌گردد. داریم: $e = (d\lambda/dt)$ و $dW_e = eidt$

و از روابط فوق داریم: $dW_{fld} = id\lambda$.

پس انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی عبارتست از:

$$W_{fld} = \int_0^\lambda id\lambda$$

$$dW_{fld} = F_{mmf} d\Phi \quad \rightarrow \quad W_{fld} = \int_0^\Phi F d\Phi$$

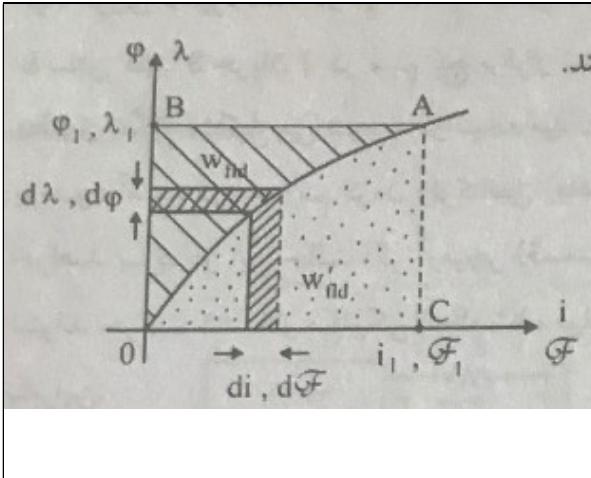

$$W_{\text{fld}} = \int_0^{\lambda_1} \mathcal{F} d\phi = \int_0^{\lambda_1} i d\lambda = S_{\text{OABO}}$$

$$W'_{\text{fld}} = \int_0^{\Phi_1} \phi d\mathcal{F} = \int_0^{i_1} \lambda i d = S_{\text{OCAO}}$$

مطابق دو رابطه فوق و به لحاظ هندسى انتگرال های فوق مساحت محصور منحنی i و Φ یا منحنی λ و محور Φ و یا λ می باشد.
به مساحت محصور به دو منحنی و محور F و یا λ کو انرژی می گویند که اگر چه مفهوم فیزیکی ندارد ولی بعدا برای محاسبات نیرو و گشتاور از آنها استفاده می کنیم.

$$W_t = \int_0^A i d\lambda \quad (3-9)$$

این انتگرال ناحیه‌ای بین محور λ و مشخصه $i - \lambda$ را نشان می‌دهد، که همان شکل ۳-۳ است، عبارات مفید دیگر هم از انرژی میدان سیستم مغناطیسی می‌تواند به فرض کنید:

$$H_c = \text{شدت مغناطیسی در هسته}$$

$$H_g = \text{شدت مغناطیسی در شکاف هوا}$$

$$I_c = \text{مول ماده هسته مغناطیسی}$$

$$I_g = \text{مول شکاف هوا}$$

آنگاه

$$Ni = H_c I_c + H_g I_g \quad (3-10)$$

همچنین

$$\lambda = N\Phi \quad (3-11)$$

$$= NAB \quad (3-12)$$

که A سطح مقطع مسیر شار است.

B چگالی شار می‌باشد که در تمام طول یکسان است.

$$W_t = \int \frac{H_c I_c + H_g I_g}{N} NA dB \quad (3-13)$$

$$H_g = \frac{B}{\mu_0} \quad (3-14)$$

$$W_t = \int \left(H_c I_c + \frac{B}{\mu_0} I_g \right) A dB \quad (3-15)$$

$$= \int \left(H_c dB A I_c + \frac{B}{\mu_0} dB I_g A \right) \quad (3-16)$$

حجم ماده مغناطیسی

$$+ \frac{B^2}{2\mu_0} \times \quad (3-16)$$

$$= w_{fc} \times V_c + w_{fg} \times V_g \quad (3-17)$$

$$= W_{fc} + W_{fg} \quad (3-18)$$

چگالی انرژی در ماده مغناطیسی است

چگالی انرژی در شکاف هوا است

V_c حجم ماده مغناطیسی

V_g حجم شکاف هوا

w_{fc} انرژی در ماده مغناطیسی است

w_{fg} انرژی در شکاف هوا است

معمولًا انرژی ذخیره شده در شکاف هوا (W_{fg}) خیلی بزرگتر از انرژی ذخیره شده در ماده (W_{fc}) در بسیاری از معادلات می‌توان از W_{fc} چشم پوشید.

$$\text{برای یک سیستم مغناطیسی خطی} \quad (3-19)$$

$$H_c = \frac{B_c}{\mu_c}$$

$$w_{fc} = \int \frac{B_c}{\mu_c} dB_c = \frac{B_c^2}{2\mu_c} \quad (3-20)$$

بنابراین:

انرژی میدان سیستم در شکل ۳-۲ با استفاده از معادلات ۳-۹ و ۳-۱۶ به دست می‌آید.

۳-۲-۳ انرژی و کواندری

مشخصه $i - \lambda$ از یک سیستم الکترومغناطیسی (مانند شکل ۳-۲) به طول شکاف هوا و مشخصه $B - H$ ماده مغناطیسی بستگی دارد. این مشخصه‌ها در شکل ۳-۴ (الف) در ازای سه مقایر از طول شکاف هوا دیده می‌شود.

برای طول شکاف های بزرگتر مشخصه در واقع خطی است. با کاهش طول شکاف هوا، مشخصه رو به سمت غیرخطی می‌رود.


در ازای مقدار خاصی از طول شکاف هوا، انرژی ذخیره شده در میدان با مساحت A بین محور λ و مشخصه $i - \lambda$ ، طبق شکل ۳-۴ (ب)، نمایش داده می‌شود. سطح B بین محور i و مشخصه $i - \lambda$ را کواندری (مکمل انرژی) نامند و چنین تعریف می‌شود:

$$W'_t = \int_0^\lambda \lambda di \quad (3-21)$$

این کمیت اهمیت فیزیکی ندارد. با این وجود، بعداً خواهیم دید که می‌توان از آن در به دست آوردن عبارات برای نیروی (با گشتاور) ایجاد شده در یک سیستم الکترومغناطیسی استفاده کرد. از شکل ۳-۴ (ب) :

$$W'_t + W_t = \lambda i \quad (3-22)$$

توجه کنید که اگر مشخصه $i - \lambda$ غیرخطی باشد، $W'_t > W_t$ خواهد بود و اگر خطی باشد، $W'_t = W_t$ است

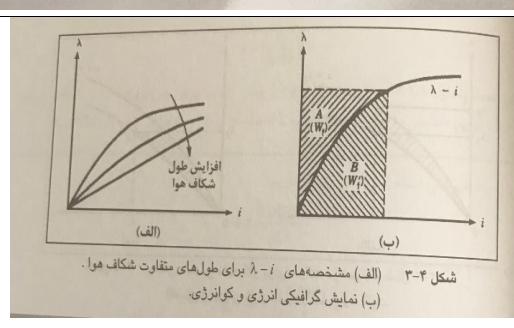

شکل ۳-۴ (الف) مشخصه‌های $\lambda - i$ برای طول‌های مختلف شکاف هوا.

(ب) نمایش کرانیک انرژی و کواندری

درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی



تمرین ۱:

شکل ۲-۲ مثالی از یک سیستم الکترومکانیکی.

اعمال یک سیستم محرک از شکل ۳-۲ در شکل ۳-۱ مشاهده می‌شود. هسته مغناطیس از فولاد سخت با مشخصه شکل ۱-۷ ساخته شده است. سیم پیچ ۲۵۰ دوری است، و مقدار سیم پیچ ۵ آم می‌باشد. برای یک طول ثابت شکاف هوا $g = 5\text{ mm}$ یک منبع dc به سیم پیچ وصل است تا جگالی شار **۱** ترا را در شکاف هوا تولید کند.

الف. ولتاژ منبع dc را پیدا کنید.
ب. انرژی میدان ذخیره شده را بایابید.

حل

الف. از شکل ۱-۷، شدت میدان مغناطیسی در ماده فولاد هست برای چگالی شار 1.0 T برابر است با: $H_s = 670\text{ At/m}$

طول میدان شار در هسته برابر است با: $I_s \approx 2(10 + 5) + 2(10 + 5)\text{ cm} = 60\text{ cm}$

شدت مغناطیس در شکاف هوا برابر است با: $H_g = \frac{B_g}{\mu_0} = \frac{1.0}{4\pi 10^{-7}}\text{ At/m} = 795.8 \times 10^3\text{ At/m}$

شکل ۱-۷ منحنی‌های مغناطیسی.

مورد نیاز برابر است با: mmf

$$Ni = 670 \times 0.6 + 795.8 \times 10^3 \times 2 \times 5 \times 10^{-3}\text{ At}$$

$$= 402 + 7958$$

$$= 8360\text{ At}$$

$$i = \frac{8360}{250}\text{ A}$$

$$= 33.44\text{ A}$$

ولتاژ منبع dc برابر است با:

$$V_{dc} = 33.44 \times 5 = 167.2\text{ V}$$

ب. چگالی انرژی در هسته

$$w_{fc} = \int_0^{1.0} H dB$$

این چگالی انرژی حاصل از سطح محصور بین محور B - H برای فولاد در شکل ۱-۷ است. این ناحیه

$$w_{fc} \approx \frac{1}{2} \times 1 \times 670$$

$$= 335\text{ J/m}^3$$

حجم فولاد

$$V_c = 2(0.05 \times 0.10 \times 0.20) + 2(0.05 \times 0.10 \times 0.10)$$

$$= 0.003\text{ m}^3$$

انرژی ذخیره شده در هسته

$$W_{fc} = 335 \times 0.003\text{ J}$$

$$= 1.005\text{ J}$$

چگالی انرژی در شکاف هوا

$$w_{fg} = \frac{1.0^2}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}}\text{ J/m}^3$$

$$= 397.9 \times 10^3\text{ J/m}^3$$

حجم شکاف هوا

$$V_g = 2(0.05 \times 0.10 \times 0.005)\text{ m}^3$$

$$= 0.05 \times 10^{-3}\text{ m}^3$$

انرژی ذخیره شده در شکاف هوا

$$W_{fg} = 397.9 \times 10^3 \times 0.05 \times 10^{-3}$$

$$= 19.895\text{ joules}$$

انرژی کل در میدان

$$W_t = 1.005 + 19.895\text{ J}$$

$$= 20.9\text{ J}$$

دقت کنید که بیشتر انرژی در شکاف هوا ذخیره شده است.

این تمرین را می‌شود از طریق ذیر نیز حل نمود.

$$W = \frac{1}{2} L i^2 \quad i = 33.44\text{ A}$$

$$L = \frac{N^2}{R_m} \quad R_m = R_C + R_g$$

$$R_C = \frac{\rho C}{\mu_0 \pi r^2} = \frac{\rho C}{\mu_0 A} = \frac{6 \times 10^{-2}}{\frac{1}{672} \times (5 \times 10) \times 10^{-4}}$$

$$R_g = \frac{\rho g}{\mu_0 A} = \frac{10 \times 10^{-3}}{(4 \pi \times 10^{-7}) \times (5 \times 10) \times 10^{-4}} = \frac{10 \times 10^{-3}}{50 \times 4 \pi \times 10^{-11}} = \frac{10^7}{2 \pi}$$

$$\begin{cases} R_C = \frac{6 \times 67}{5 \times 10^{-3}} = 6 \times 67 \times 10^3 = 80400 \\ R_g = \frac{10^7}{2 \pi} = 1.592,356.7 \end{cases}$$

$$R_{tot} = 1.672,756.7 \text{ At/Wb}$$

$$L = \frac{250^2}{7.672,756.7} = 0.03736 \text{ H.}$$


$$W = \frac{1}{2} \times 0.03736 \times 33.44^2 = 20.88 \text{ Joule}$$

درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی




تمرین ۲:

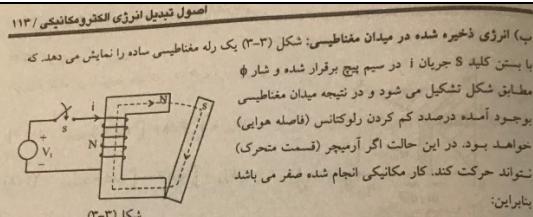

$$dW_{elec} = 0 + dW_{fd} \rightarrow dW_{fd} = dW_{elec} = id\lambda = i\lambda d\phi = \mathcal{F} \cdot d\phi \quad (3-5)$$

با فرض صفر بودن شار اولیه مطابق شکل (۴) خواهیم داشت:

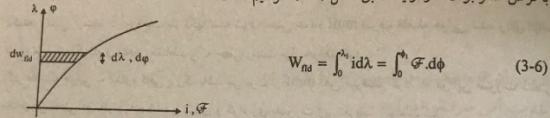

نت: در یک فرو مغناطیس، رابطه فلو-جریان به طور تقریبی $\frac{1}{3}$ می‌باشد. در صورتیکه N تعداد حلقه‌های هادی روی هسته فرومغناطیس آو جریان موری از هادیها باشد. مطابقت تعبیه انرژی ذخیره شده در سیستم مغناطیسی، و تیکه جریان آبرابر $2.4A$ باشد. (کثکور کارشناسی ارشد):

$$0.803 \text{ J} \quad 0.603 \text{ J} \quad 0.502 \text{ J} \quad 2.41 \text{ J} \quad (1) \quad (2) \quad (3) \quad (4)$$

$$\lambda_1 = 0.75(2.4)^{\frac{1}{3}} = 1.004$$

$$i = \left(\frac{\lambda}{0.75}\right)^3$$

$$W = \int_0^{\lambda_1} id\lambda = \int_0^{1.004} \frac{\lambda^3}{0.75^3} \cdot d\lambda = 2.37 \int_0^{1.004} \lambda^3 d\lambda = 0.603 \text{ J}$$

لذا گزینه (۳) صحیح می‌باشد.

تمرین ۳:

در تمرین ۳ جلسه پنجم انرژی ذخیره شده در ماشین را محاسبه نمایید.

این تمرین مجددا در انتهای آورده شده است.



۲- اصول تبدیل انرژی الکترو مکانیکی

ابتدا می پردازیم به نیروی مکانیکی در یک سیستم الکترو مکانیکی



تمرین ۳: مثال ۱-۸ از کتاب مرجع ماشینهای الکتریکی نوشته ج-ر-سلمون و آ-استراون ترجمه دکتر حمید لسانی

مثال ۱-۱ - شکل ۳۹-۱ مقطع مدار مغناطیسی یک ماشین جریان مستقیم را عمود بر محور رتوشن شان میدهد. روی هر ۴ قطب استاتور پیچک ۵۰۰ دوری پیچیده شده و ۴ پیچک با هم سری شده و بنا بر این یک جریان عبور میدهد. قطب‌های استاتور از ورقهای فولاد M-36 بضمانت mm ۳۵۶ / ۰ ساخته شده و طول شعاعی آنها در امتداد محور مرئی آنها mm ۱۰۰ و طول محیطی هرگدام mm ۹۰ و طول محوری آنها mm ۱۱ میباشد.

رتوشن نیز از ورق فولاد و بقطر mm ۲۰۰ ساخته شده طول محوری موئیز رتوشن مساوی طول محوری قطب‌های استاتور است. یوغ استاتور از فولاد ریخته‌ای است به قطر متوسط mm ۴۶۰ و سطح مقطع آن mm ۱۵۰x۶۰ میباشد. طول فواصل هوایی mm ۱/۵ میباشد.

پیار بود. بنابراین برای هر مسیر شار شکل ۳۹-۱ داریم:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int \vec{J} \cdot d\vec{A} \quad (1.82)$$

پیچریکه:

$$2H_p l_p + 2H_a l_a + H_r l_r + H_v l_v = 2Ni \quad A \quad (1.83)$$

بر اساس این فرض که خطوط قوا در فاصله هوایی شکاف نمی‌شوند در نتیجه سطح مقطع مسیر شار در قطب مساوی فاصله هوایی است:

$$B_p = B_a = 1.0 \quad T$$

و شار در هر قطب چنین است:

$$\phi = B_a \times A_a = 1.0 \times 0.11 \times 0.09 = 9.9 \times 10^{-3} \quad Wb \quad (1.84)$$

$$H_a = \frac{B_a}{\mu_0} = \frac{1.0}{4\pi \times 10^{-7}} = 0.7958 \times 10^6 \quad A/m \quad (1.85)$$

از این فرض که اثر خطي کردن فاصله هوایی چنان باشد که صرفنظر از این مطالعه و فرض خطی بودن رابطه B-H برای فرومناطیسی تأثیر نداشته باشد محاسبه:

$$H_p = 210 \quad A/m$$

در رتوشن ϕ از هر قطب طبق شکل ۳۹-۱ بین دو مسیر پیچریکه مساوی تقسیم می‌شود بنابراین:

شکل ۴۰-۱-۱: قسمتی از مدار مغناطیسی ماشین مثال ۱-۸

با فرض اینکه:

$$A_r = 0.1 \times 0.11 = 11 \times 10^{-3} \quad m^2$$

۴۳ ماشینهای الکتریکی

الف: مدار معادل مغناطیسی این مدار رسم گشید.

ب: با استفاده از منحنی‌های شکل ۱-۷ جریان لازم پیچریکه برای تولید چتالی شار را در فاصله هوایی پیدا گشتند.

ج: شار در پیچریکه کل پیچریکه‌ای تحریک را محاسبه گشید.

د: ضربه المله کل مدار تحریک هست.

ه: اثری ذخیره شده در مدار مغناطیسی

و: اثری ذخیره شده در فواصل هوایی

از اثر پیچریکه شار و شکافی خطوط قوا صرفنظر می‌شود.

شکل ۳۹-۱ مدار مغناطیسی ماشین مثال ۱-۸

حل:


الف: قسمتی از مدار معادل مغناطیسی ماشین در شکل ۴۰-۱-۶ مده است. این مدار فقط شامل دو قطب میدان است. زیرنویسهای d و a و r و y بترتیب نماینده قطب، فاصله هوایی، رتوشن و یوغ می‌باشند.

ب: ضربه نفوذنسی اجزاء فرومناطیسی مدار معلوم نیست و در هر لحظه تابعی از چتالی شار است. قانون آمیر را میتوان برای یکی از مسیرهای خط چین شکل ۳۹-۱

درس: ماشین الکتریکی ۱



مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

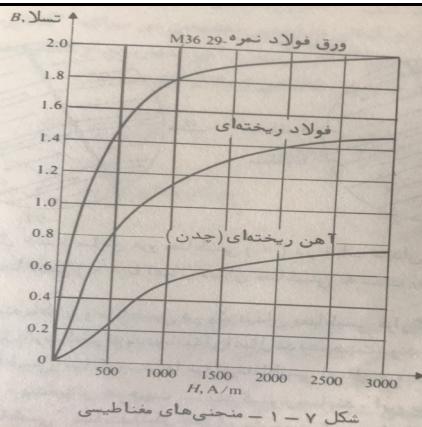

شکل ۷ - ۱ - بازه چالی شار واقعی در این مواد است استوار می‌باشد. سطح محصور بین مشتملی H_B و محصور B در شکل ۷ - ۱ - چالی انرژی را در ماده بیان می‌گند چون مشتمل واقعی منحنی است تقریباً خطراست مقادیر بالاشی برای انرژی ذخیره شده در مواد بدست پیده‌ولی چون موادگار رفته در این مدار از اشباع بدورند خطای همیوونک گوچگاست. مقادیر دقیق با تعیین سطوح شکل ۷ - ۱ بدست می‌آید.

۳۶ ماشینهای الکتریکی

$$B_r = \frac{9.9 \times 10^{-3}}{2 \times 11 \times 10^{-3}} = 0.450 \text{ T}$$

از شکل ۷ - ۱ :
در یوگ ϕ بین دو سیم تقسیم می‌شود و :

$$B_s = \frac{\phi}{2A_s} = \frac{9.9 \times 10^{-3}}{2 \times 0.15 \times 0.06} = 0.550 \text{ T}$$

از شکل ۷ - ۱ :

$$H_y = 295 \text{ A/m}$$

$$2l_n = 2 \times 1.5 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$2l_p = 2 \times 0.1 = 0.2 \text{ m}$$

$$l_r = \frac{\pi D_r}{4} = \frac{\pi \times 0.2}{4} = 0.1571 \text{ m}$$

$$l_y = \frac{\pi D_y}{4} = \frac{\pi \times 0.46}{4} = 0.3613 \text{ m}$$

با جانشین گردن در معادله (۶۵ - ۱) داریم :

$$210 \times 0.2 + 0.7958 \times 3 \times 10^{-3} + 40 \times 0.1571 + 295 \times 0.3613 = 2 \times 500 \text{ i} \\ \text{یا: } 42 + 2387 + 6 + 107 = 1000 \text{ i}$$

به اثر وجود فاصله هوایی دقت گشید.

$$i = 2.54 \text{ A}$$

این محاسبه را میتوان برای یک سری مقدار B در فاصله هوایی تکرار کرد و منحنی مغناطیسی ϕ بر حسب i برای ماشین رسم نمود.

ج: شار دربرگیرنده ۴ پیچک سری :

$$\lambda = 4N\phi = 4 \times 500 \times 9.9 \times 10^{-3} = 19.8 \text{ Wb}$$

د: بر اساس فرض خطی بودن :

$$L = \frac{\lambda}{i} = \frac{19.8}{2.54} = 7.80 \text{ H}$$

$$W_B = \frac{1}{2} L^2 = \frac{7.80 \times 2.54^2}{2} = 25.2 \text{ J}$$

و: چالی انرژی در فاصله هوایی از معادله ۳۲ - ۱ :

$$W_a = \frac{1}{2} \frac{B_a^2}{\mu_0} = \frac{1}{2} \times \frac{1^2}{4\pi \times 10^{-7}} = 0.398 \times 10^6 \text{ J/m}^2$$

انرژی ذخیره شده در ۴ فاصله هوایی چنین خواهد بود :

$$W_u = 4 \times 0.09 \times 0.11 \times 1.5 \times 10^{-3} \times 0.398 \times 10^6 = 23.6 \text{ J}$$

نتایج بند چه و نشان میدهدند که انرژی ذخیره شده در اجزاء فرو مغناطیسی مدار $B-H$ برابر $25.2 - 23.6 = 1.60 \text{ J}$ است. باید یادآوری گرد که نتیجه بند هم بر اساس این فرض که منحنی‌های $B-H$ برای مواد بکار رفته خط راست گذرنده از مبدأ و از نقاط روی منحنی