


جلسه اول: مقدمه

مراجع: دانشجویان محترم برای تقویت بحث‌های مطرح شده در این درس از مراجع زیر می‌توانند استفاده نمایند

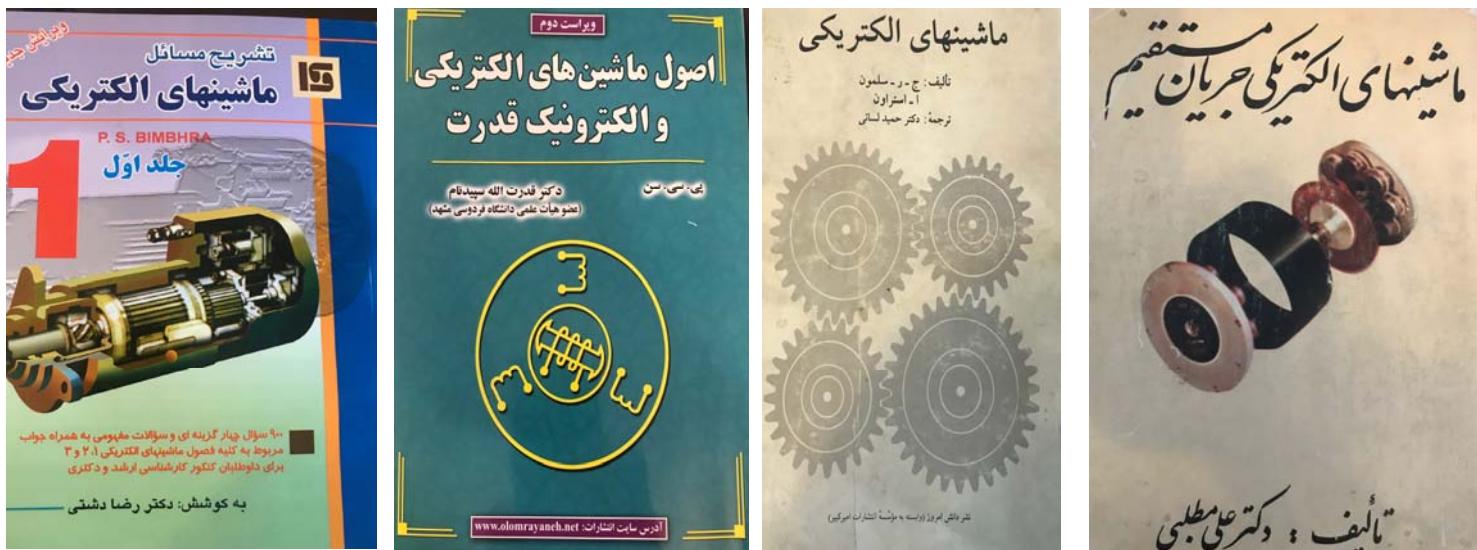


۱- تعریف ماشین الکتریکی

ماشین الکتریکی دستگاهی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند و بر عکس.

در این تبدیل انرژی ماشینهای دوار الکتریکی (ماشینهای DC - ماشینهای القایی - و ماشینهای سنکرون) نقش اساسی را به عهده دارند. توجه گردد که یکی از ماشینهای مهم الکتریکی در صنعت برق ترانسفورماتورها هستند. کار ترانسفورماتورها تبدیل انرژی نیست بلکه نقش اساسی را در انتقال انرژی در صنعت برق به عهده دارند که در درس ماشین ۲ به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند).

شکل ۱-۱ بلوک دیاگرام یک سیستم ابتدایی الکترو مکانیکی را نشان می‌دهد

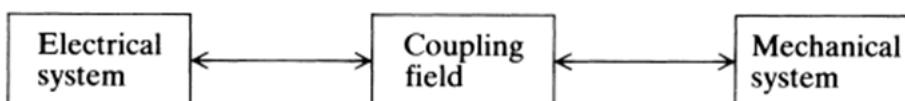

سیستم الکتریکی	میدان مغناطیسی پیوند دهنده	سیستم مکانیکی
$E \rightarrow$ Electrical Potential (Volt)	$\Phi \rightarrow$ Magnetic Flux (Weber)	$T_m \rightarrow$ Mechanical Torque (Nm)
$I \rightarrow$ Electrical Current (Ampere)	$B \rightarrow$ Magnetic Flux Density (Tesla)	$\omega_m \rightarrow$ Mechanical Speed (Rad/Sec.)
$P_e = E \times I \rightarrow$ Electrical Power (Watt)	$H \rightarrow$ Magnetic Field Intensity (A/m)	$P_m = T_m \times \omega_m \rightarrow$ (watt)
$W_e = P_e \times t \rightarrow$ Electrical Energy (W.Sec. or Joule)	$\mu = \mu_0 \mu_r \rightarrow$ Magnetic Permeability (H/m)	$W_m = T_m \times \omega_m \rightarrow$ Mechanical Energy (Joule)
	$R \rightarrow$ Magnetic Reluctance (AT/Weber)	
	$W_f = 1/2 \Phi^2 R \rightarrow$ Stored Magnetic Energy (J/m³)	

شکل ۱-۱ نمودار بلوکی یک سیستم ابتدایی الکترومکانیکی

با نگاهی به شکل ۱-۱ می توان فهمید:

- ۱: ماشین الکتریکی دوار یک تجهیزی است که یک سیستم مکانیکی با توان P_m و انرژی مکانیکی W_m را به یک سیستم الکتریکی با توان P_e و انرژی الکتریکی W_e تبدیل می کند.
- ۲: این تبدیل انرژی در حضور میدان مغناطیسی با انرژی W_f امکان پذیر است.
- ۳: با توجه به نوع سیستم ورودی و خروجی ماشین یا به صورت مولد الکتریکی (تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی) یا موتور الکتریکی (تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی) عمل می کند.

لذا می توان فهمید که برای درک صحیح از ساختمان و اساس کار و بررسی عملکرد و مشخصات فنی ماشینهای الکتریکی لازم است در ابتدا دو فصل مقدماتی به شرح زیر مورد مطالعه دقیق قرار گیرد و سپس فصل سوم درس مطالعه گردد.

فصل بندی درس ماشین ۱

فصل اول: میدانهای مغناطیسی و مدارهای مغناطیسی
 فصل دوم: اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی
 فصل سوم: بررسی ماشینهای الکتریکی DC (اساس کار - انواع- ساختمان و اجزای تشکیل دهنده و وظیفه هر کدام - مشخصات فنی)

نکته مهم:

دانشجویان مهندسی برق لازم است جهت درک دقیق از عملکرد و ساختمان و طراحی ماشینهای الکتریکی اعم از DC یا AC تکفار یا سه فاز یا ماشینهای مخصوص الکتریکی توجه خاصی به مطالعه دقیق و فهم کامل دو فصل اول این درس داشته باشند.


تمرین ۱: با رسم نمودار بلوکی یک سیستم تبدیل انرژی الکترومکانیکی به طور اجمال نحوه تبدیل انرژی را تشریح نمایید.

فصل اول: میدان های مغناطیسی و مدارهای مغناطیسی


در شکل ۲-۱ ساختار و عملکرد ساده ای از یک ماشین DC به تصویر کشیده شده است.



ج) نمای ساده عملکرد یک ماشین DC

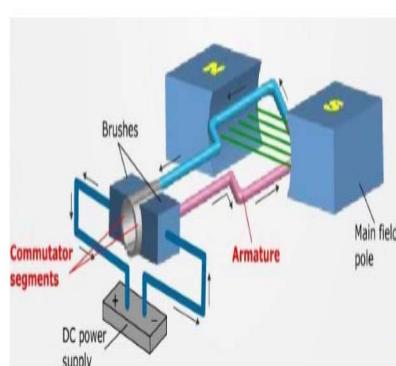

ب) نمای ساده عملکرد یک مولد DC

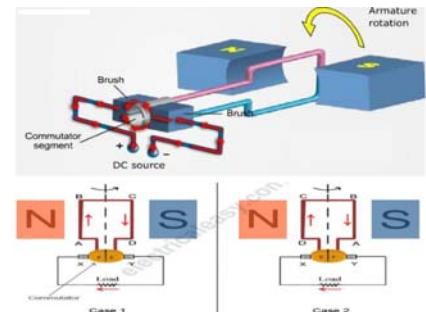


الف) نمای ساده عملکرد یک مولد DC

شکل ۲-۱: نمایش ساختار و عملکرد یک ماشین DC


توجه

اجزای ماشینهای الکترومغناطیسی غیر از اجزای مکانیکی آنها مانند محور و یا طاقانها از یک مدار مغناطیسی و یک مدار الکتریکی تشکیل شده است.


شکل ۳-۱ نمونه هایی از مدار مغناطیسی و مدار الکتریکی در یک ماشین DC را نشان می دهد.

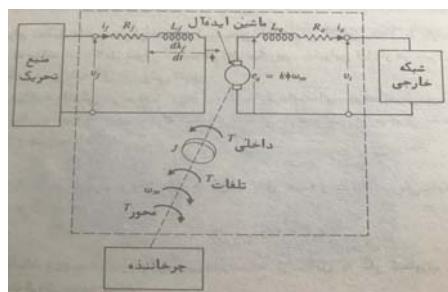


د) مدار معادل الکتریکی ماشین DC

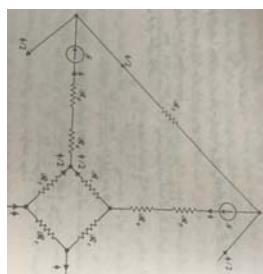

ج) قسمتی از مدار معادل مغناطیسی ماشین چهار قطب (ب)

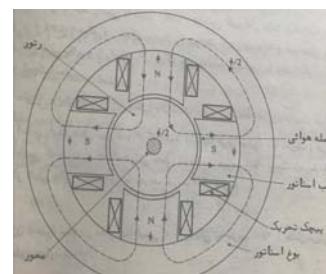

ب) نمایش یک هسته مغناطیسی و مدار معادل مغناطیسی آن

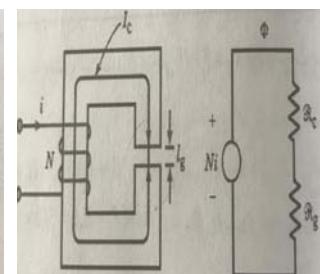

قطب

شکل ۳-۱: نمایش مدار معادل مغناطیسی و الکتریکی

با ایستی توجه گردد که در کاربرد ماشینهای الکتریکی با روابط بین متغیرهای خروجی الکتروجی و مکانیکی مانند: اختلاف پتانسیل - جریان - سرعت - گشتاور و نیرو سرو کار داریم. این روابط در مدار معادل الکتریکی نشان داده شده در شکل ۳-۱ (د) قابل ملاحظه است که در فصل ۳ این درس به طور کامل مورد مطالعه قرار می گیرد.

در اینجا برای ورود به بحث مدارهای مغناطیسی ابتدا از تعریف انواع کمیت‌های مغناطیسی و واحدهای آنها در دو سیستم اندازه گیری C.G.S و M.K.S یا SI شروع می‌کنیم.

دو منبع اساسی تولید میدان مغناطیسی عبارتند از:

- ۱- مغناطیس دایم (Permanent Magnet-PM) ← (که به صورت طبیعی وجود دارد یا توسط کارخانه‌های تولیدی ساخته می‌شود. میدان مغناطیسی تولیدی توسط این منبع دایمی و ثابت است)
- ۲- الکترومغناطیس (Electromagnet-EM) ← (که توسط عبور جریان الکتریکی از یک هادی و یا یک سیم پیچ بوجود می‌آید. شدت میدان مغناطیسی تولید شده توسط این منبع با مقدار جریان قابل تغییر است)

در اینجا از مغناطیس دایم شروع نموده و با مفهوم انواع کمیات مغناطیسی و واحدهای آنها را مرور می‌کنیم.

۱- مفهوم میدان مغناطیسی (Concept of The Magnetic Field)

سوال اول اینست که وقتی صحبت از میدان مغناطیسی می‌کنیم منظور چیست؟

با مطالعه و ترجمه متن زیر می‌توانید مفهوم میدان مغناطیسی را به طور کامل درک نماییم.


THE MAGNETIC FIELD

What do we mean by 'magnetic field'?

One of the most fundamental ideas in magnetism is the concept of the magnetic field. When a field is generated in a volume of space it means that there is a change in energy of that volume, and furthermore that there is an energy gradient so that a force is produced which can be detected by the acceleration of an electric charge moving in the field, by the force on a current-carrying conductor, by the torque on a magnetic dipole such as a bar magnet or even by a reorientation of spins on electrons within certain types of atoms


توضیح بیشتر از مفهوم میدان مغناطیسی:

وقتی در یک حجمی از فضای یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود (توسط یک EM یا PM) در واقع یک فضای با قابلیت تولید نیرو و گشتاور در آن فضای ایجاد می‌گردد (به شکل ۱-۴ توجه کنید). مثلاً اگر یک سیم حامل جریان در این فضا قرار بگیرد بر آن نیرو وارد می‌شود. یا مثلاً اگر یک بار الکتریکی در این فضای در حال حرکت باشد بر آن نیرو وارد می‌گردد. لذا می‌توان گفت در این فضای میدان مغناطیسی بوجود آمده است.

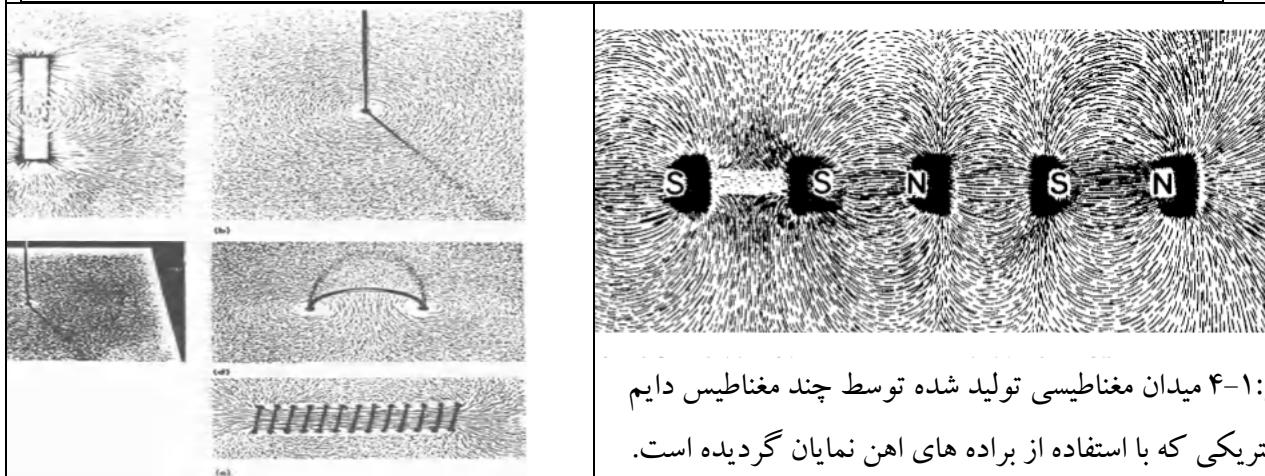

شکل ۱-۴: میدان مغناطیسی تولید شده توسط چند مغناطیس دایم و الکتریکی که با استفاده از براده‌های اهن نمایان گردیده است.

در اینجا دو مرجع معرفی می‌گردد که به طور جامع مباحث مربوط به مفاهیم مغناطیسی و مواد فرومغناطیسی و مشخصات مهم آنها را مطرح می‌نمایند. این کتابها مراجع اصلی درس مواد فرو مغناطیسی که در دوره ارشد و دکتری در دانشگاه توسط اینجانب تدریس می‌گردد می‌گردند.

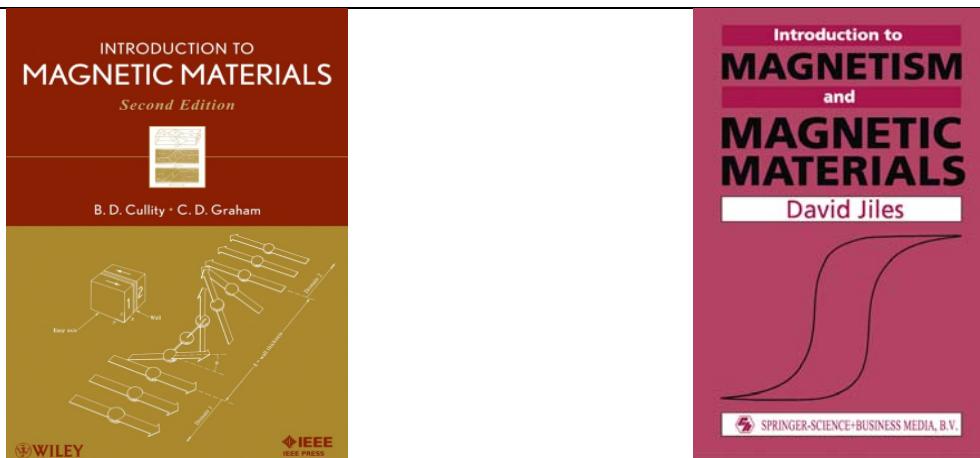

دانشجویان علاقه مند می‌توانند برای ارتقای اطلاعات خود در خصوص این مواد از این مراجع استفاده نمایند.


۲- شار مغناطیسی (Φ) Magnetic Flux

سوال اینست که چگونه می‌توان وجود این میدان مغناطیسی را نشان دهیم. به متن انگلیسی زیر توجه فرماید.

How can we demonstrate the presence of a magnetic field?

Whenever a magnetic field is present in free space there will be a magnetic flux (Φ). This magnetic flux is measured in units of webers and its rate of change can be measured since it generates an e.m.f. in a closed circuit of conductor through which the flux passes. Small magnetic particles such as iron filings align themselves along the direction of the magnetic flux as shown in Fig.1-4. We can consider the magnetic flux to be caused by the presence of a magnetic field in a medium.

همانطوریکه از شکل ۱-۴ قابل مشاهده است میتوان این جور تصور کرد که میدان مغناطیسی ایجاد شده در واقع یک مجموعه ای از خطوط بسته ایجاد می‌شود که از قطب شمال مغناطیسی منبع مولد میدان (PM or EM) خارج شده و در فضای اطراف مسیر خودش را ادامه داد و از قطب جنوب وارد منبع گردیده و در داخل منبع مسیر خود را می‌بندد. این مجموعه خطوط که به آنها خطوط قوای مغناطیسی (Magnetic Lines of Forces) گفته می‌شود را شار مغناطیسی می‌نامند. و ان را با Φ نمایش می‌دهند.

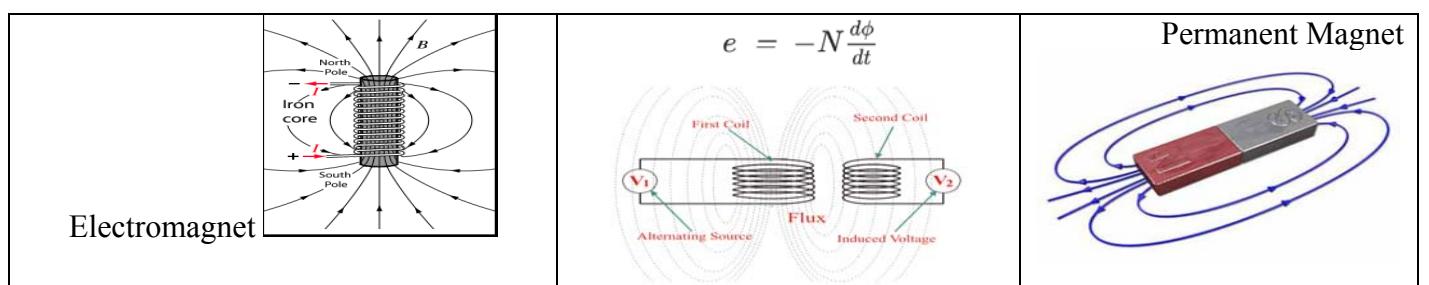

واحد Φ در سیستم C.G.S ماسکول است و با Wb نشان می‌دهند و واحد Φ در سیستم M.K.S وبر است و با Max نشان می‌دهند.

امروزه در اکثر مقالات و کتابها از واحدهای کمیات مغناطیسی تعریف شده در سیستم M.K.S یا همان S.I استفاده می‌گردد. در این سیستم واحدها یک وبر عبارتست از مقدار شار مغناطیسی که اگر به طور یکنواخت در مدت زمان ۱ ثانیه به صفر کاهش یابد باعث تولید نیروی محرکه یک ولت در یک سیم پیچ یک دوری گردد.

We know from Faraday's law that when the magnetic flux (ϕ) linking a coil of N turns changes, an e.m.f. (e) is induced in the coil: is given by:

$$e = -N \frac{d\phi}{dt}$$

The weber

The weber is the amount of magnetic flux which when reduced uniformly to zero in one second produces an e.m.f. of one volt in a one-turn coil of conductor through which the flux passes.

۳- چگالی شار مغناطیسی B (Magnetic Induction)

از انجا که شار مغناطیسی (Φ) به مجموعه خطوط قوای مغناطیسی که از قطب شمال مغناطیسی مولد میدان خارج می‌شود و در مسیرهای اطراف مولد طی مسیر داده و از طریق قطب جنوب وارد مولد میدان گردیده و مسیر خود را می‌بندد. لذا مشاهده می‌گردد که به علت پراکندگی خطوط شار در مسیرهای مختلف - کمیت Φ معیار مناسبی جهت تشخیص شدت و ضعف میدان مغناطیسی در یک نقطه نمی‌باشد. لذا با تعریف کمیت چگالی شار مغناطیسی B این مشکل بر طرف می‌گردد.




چگالی شار مغناطیسی در یک نقطه عبارتست از مقدار خطوط قوای مغناطیسی عبوری از واحد سطح به شرطی که این سطح واحد عمود بر مسیر عبور شار قرار گیرد. واحد چگالی شار در سیستم C.G.S گوس و در سیستم I.S.I. تولا می‌باشد.

رابطه بین شار و چگالی شار و سطح مقطع	The unit of magnetic induction			
$B = \frac{\phi}{A} \quad Wb/m^2$ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Φ → Magnetic Flux (Wb)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B → Magnetic Flux Density (T)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A → Cross Section (m²)</td> </tr> </table>	Φ → Magnetic Flux (Wb)	B → Magnetic Flux Density (T)	A → Cross Section (m ²)	<p>The flux density in webers/m² is also known as the magnetic induction B and consequently a flux density of one weber per square meter is identical to a magnetic induction of one tesla (T).</p>
Φ → Magnetic Flux (Wb)				
B → Magnetic Flux Density (T)				
A → Cross Section (m ²)				

۴- شدت میدان مغناطیسی H .

شدت میدان مغناطیسی کمیت مغناطیسی دیگری است که در واقع اگر میدان مغناطیسی توسط جریان الکتریکی در یک فضا ایجاد شود برای محاسبه کمیت میدان مغناطیسی مطرح شده است.

به سه روش می‌توان توسط جریان الکتریکی میدان مغناطیسی ایجاد نمود.

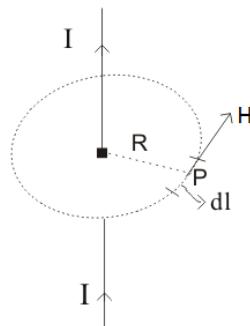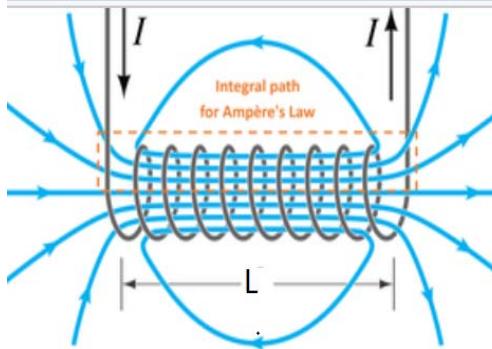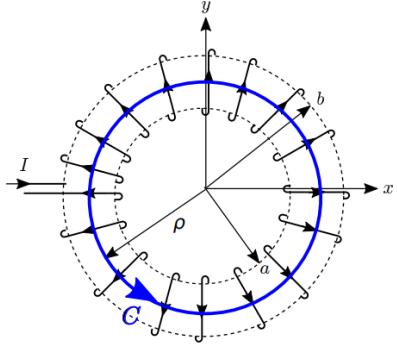میدان H تولید شده توسط یک هادی بلند حامل جریان I	میدان H تولید شده توسط یک سیم پیچی N دوری حامل جریان I	میدان H تولید شده توسط یک چنبره با سیم پیچی N دوری حامل جریان I
		
شدت میدان مغناطیسی H در نقطه P بر روی دایره ای به شاعر R ای به شاعر طبق قانون مداری آپر	شدت میدان مغناطیسی H در مرکز داخل یک سولونید L دوری به طول طبق قانون مداری آپر	شدت میدان مغناطیسی H بر روی دایره ای C به شاعر $R=(b-a)/2$ طبق قانون مداری آپر
$\oint H \cdot dl = \int S J \cdot dS$ $H \times 2\pi R = I \rightarrow H = I/2\pi R$	$\oint H \cdot dl = \int S J \cdot dS$ $H = NI/L$	$\oint H \cdot dl = \int S J \cdot dS$ $H = NI/2\pi R$

۵- رابطه بین H و B

در روش تولید میدان مغناطیسی به روش الکتریکی (الکترومغناطیس) با استفاده از قانون مداری آمپر شدت میدان مغناطیسی یعنی H محاسبه می‌گردد. اگر مسیر خطوط قوای مغناطیسی تولید شده درون خلا باشد رابطه بین B و H عبارتست از:

$$B = \mu_0 H \text{ (Tesla)}$$

توجه گردد:

μ_0 به نام ضریب نفوذ مغناطیسی خلا (Permeability of free space) می‌نامند که برابر است با $4\pi \times 10^{-7} \text{ (H/m)}$

در واقع دیمانسیون μ_0 عبارتست از $[\text{VS}/\text{Am}]$. به این ترتیب دیمانسیون B می‌شود $[\text{VS}/\text{Am}] \times [\text{A}/\text{m}]$ که می‌شود $[\text{VS}/\text{m}^2]$ و چون (ولت-ثانیه) دیمانسیون Φ (شار مغناطیسی) یعنی Wb می‌باشد و Wb/m^2 می‌شود Tesla (T) که واحد B می‌باشد

اگر مسیر عبور شار از موادی غیر خلا باشد نتایج تجربیات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ مغناطیسی دیگر عدد ثابت $4\pi \times 10^{-7} \text{ (H/m)}$ نیست بلکه عدد متغیری می‌باشد که بستگی به نوع ماده ای دارد که شار مغناطیسی در آن جاری می‌گردد.

از این به بعد این ماده تشکیل دهنده مسیر جاری شدن شار مغناطیسی را هسته الکترومغناطیس می‌نامیم.

بنابراین برای به حساب آوردن این تغییرات از کمیتی به نام ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی (Relative Permeability) استفاده می‌گردد که با رابطه زیر تعریف می‌گردد. (بدون دیمانسیون)

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

به این ترتیب برای الکترومغناطیس با هسته تشکیل شده از مواد مختلف خواهیم داشت:

$$B = \mu_0 \mu_r H \text{ (Tesla)} \quad \text{or} \quad B = \mu H \text{ (Tesla)}$$

رابطه فوق نشان می‌دهد که شار مغناطیسی (Φ) تولید شده توسط یک الکترومغناطیس ناشی از فعالیت دو عامل می‌باشد.

الف) کمیت H: که ناشی از فعالیت جریان الکتریکی می‌باشد و از قانون مداری آمپر محاسبه می‌گردد.

ب) کمیت μ_r : که توانایی مواد مختلف تشکیل دهنده هسته الکترومغناطیس در تقویت میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد.

برای اینکه بتوانیم فقط توانایی مواد تشکیل دهنده هسته را در تقویت میدان مغناطیسی بررسی نماییم در واقع بایستی بردار مشخص کننده خاصیت آهنربایی (M) ماده را مورد نظر قرار دهیم. به عبارت دیگر داریم:

$$M = \chi H \rightarrow B = \mu_0(H + M) = \mu_0(1 + \chi)H$$

χ را سوسپتیبیلیتی (Susceptibility) ماده می‌نامند


پس داریم:

$$\mu = \mu_0(1 + \chi) \rightarrow \mu/\mu_0 = (1 + \chi) \rightarrow \mu_r = 1 + \chi$$

با توجه به توانایی مواد تشکیل دهنده هسته در تقویت میدان مغناطیسی کل مواد موجود در طبیعت را به لحاظ مغناطیسی به سه گروه به شرح زیر تقسیم می‌شوند.

۱- مواد دیامغناطیس	این مواد دارای سوپریولیتی χ منفی بوده و نه تنها تقویتی ندارند بلکه کمی تضعیف هم می‌کنند. از این مواد می‌توان به آب با χ برابر با -10^{-6} و بیسموت با χ برابر با -10^{-15} و مس با χ برابر با -10^{-5} نام برد.
۲- مواد پارامغناطیس	این مواد دارای سوپریولیتی χ مثبت بوده و کمی شار مغناطیسی را تقویت می‌کنند. از این مواد می‌توان به هوا با χ برابر با $+3.8 \times 10^{-7}$ و اکسیژن ₂ O با χ برابر با $+2 \times 10^{-5}$ و آلومینیوم با χ برابر با $+2.2 \times 10^{-5}$ نام برد.
۳- مواد فرومغناطیس	این مواد دارای سوپریولیتی χ فوق العاده بزرگ و متغیر می‌باشند. از این مواد می‌توان به آهن و کبالت و نیکل و آلیاژهای آنها می‌توان اشاره کرد.

یکی از مشخصه‌های مهم مواد مختلف منحنی‌های مربوط به تغییرات B یا M بر حسب H می‌باشد شکل ۱-۵ منحنی‌های مربوط به این سه گروه از مواد را نشان می‌دهد.

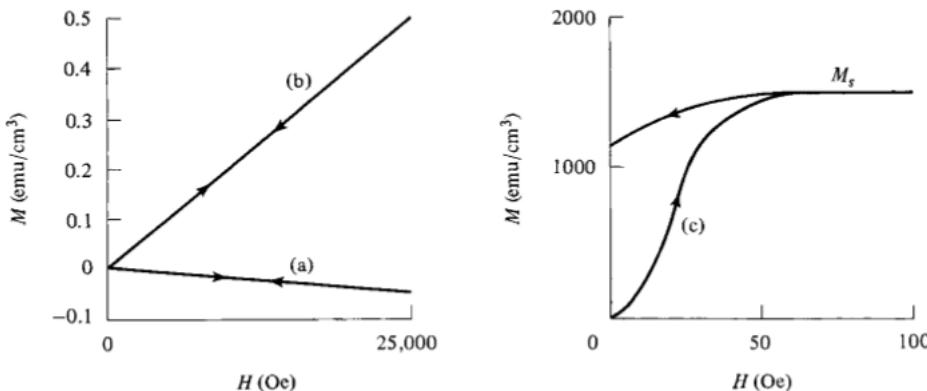

شکل ۱-۵: نمونه منحنی تغییرات $M=f(H)$ برای سه گروه از مواد مختلف (a) ماده از نوع دیامغناطیس (b) ماده از نوع پارامغناطیس (c) ماده از نوع فرومغناطیس

میتوان فهمید که مواد فرومغناطیسی توانایی تقویت کنندگی بسیار بالایی دارند و لذا برای تولید میدانهای مغناطیسی در تبدیل انرژی در ماشینهای الکتریکی از این مواد به عنوان هسته ماشینهای الکتریکی استفاده می‌شود.

توجه:


عیب عمدۀ این مواد فرومغناطیسی عبارتند از:

- ۱- رابطه غیر خطی بین M و یا B با تغییرات H می‌باشد که مشکلاتی را در عملکرد ماشینهای الکتریکی بوجود می‌آورد که بعداً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- ۲- منحنی در مقدار مشخصی از H دیگر تغییراتی در مقدار M و در نتیجه B و نهابتاً Φ (شار مغناطیسی) ایجاد نمی‌کند و اصطلاحاً هسته ماشین وارد منطقه اشباع گردیده است.
- ۳- منحنی $M=f(H)$ یا $B=f(H)$ در رفت و برگشت بر هم منطبق نیستند که این موضوع باعث ایجاد تلفاتی در هسته ماشینهای الکتریکی می‌گردد که باعث ایجاد گرما و در نتیجه تلفات انرژی می‌گردد که بعداً مورد بررسی و تحت عنوان تلفات هسته‌های ماشینهای الکتریکی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

علی‌رغم تمام این معایب - خاصیت بسیار مهم این مواد در تقویت کنندگی بالای شار مغناطیسی - امکان ساخت و طراحی ماشینهای الکتریکی در قدرتهای مختلف را فراهم آورده است.

لازم به ذکر است که طی سالیان طولانی مطالعات و تحقیقات بسیاری برای کاهش این عیوب انجام شده است.


طی سالهای اولیه توسعه صنعت برق در دنیا آزمایش‌های بسیاری روی مواد مختلف برای آشنا شدن با توانایی مواد در تقویت میدان مغناطیسی انجام گردیده است. شکل ۱-۶ یک سیستم تست را نشان می‌دهد. **هسته** تشکیل دهنده **الکترومغناطیس** به شکل چنبه با مواد مختلف از سه گروه ذکر شده انتخاب و تحت شرایط تزریق یکسان جریان به سیم پیچی - شار مغناطیسی تولید شده در هسته توسط یک دستگاه اندازه گیری شار مغناطیسی (فلاکس متر FM) اندازه گیری می‌گردد.

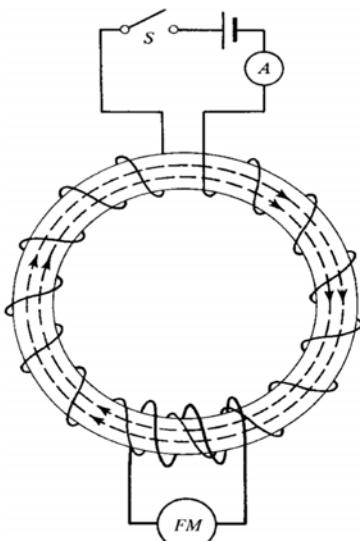

شکل ۱-۶ دستگاه اندازه گیری شار مغناطیسی

این آزمایش‌های عملی نشان داد که مواد فرومغناطیسی در تحت شرایط یکسان شار مغناطیسی بسیار بالایی نسبت به سایر مواد ایجاد می‌کنند.

به عنوان یک تمرین فرض کنیم سه عدد چنبه نشان داده شده در شکل زیر دارای ابعاد یکسان بوده و تعداد دوره‌سیم پیچ هر کدام $N=500$ و دارای شعاع متوسط برابر 50 Cm باشند. جریان الکتریکی تزریق شده به سیم پیچ در هر سه مورد یکسان و برابر 10 آمپر در نظر بگیرید.

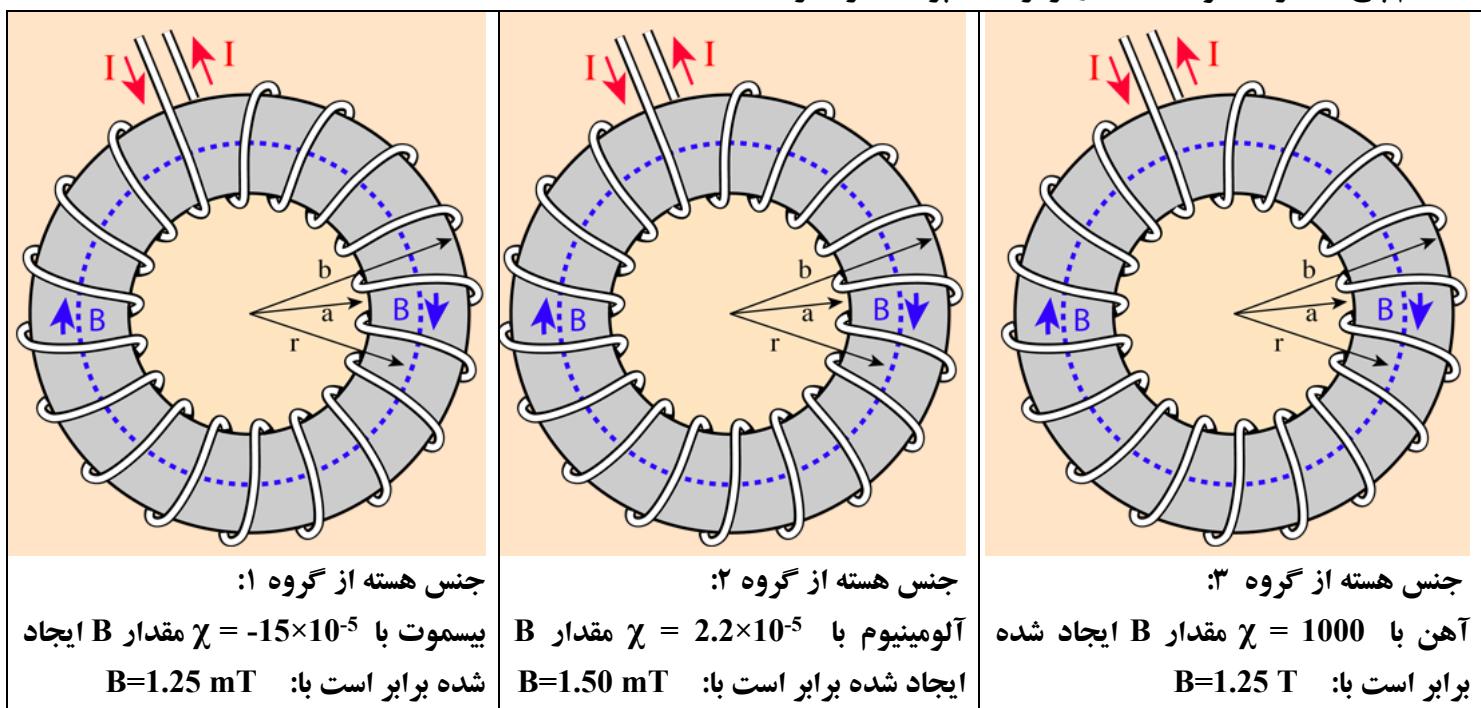


تمرین ۲: لطفاً محاسبات مربوطه را انجام داده و صحت جوابهای فوق را بررسی نمایید.

تا اینجا به این نتیجه کلی می‌رسیم که وجود فلزاتی از خانواده آهن در طبیعت باعث گردیده که در صنعت برق مبدل‌های انرژی با قدرت و راندمان بالا طراحی و تولید گردند. چون تا اینجا متوجه شدیم که نقش اساسی در این تبدیل انرژی را میدان‌های مغناطیسی به عهده دارند.

لذا لازم است طبق عادت همیشگی اینجانب در تدریس فصل اول درس ماشین ۱ مذکور می‌گردد که به اتفاق همدیگر یک بار دیگر شکر خداوند را به جای آوریم که آهن را در دل طبیعت قرار داده و باعث شده تا صنعت برق از این نعمت بهره مند گردد. بدون وجود فلزات خانواده آهن و ساخت آلیاژهای آهن امکان توسعه صنعت برق (تولید - انتقال - توزیع) با این گستردگی امکان پذیر نمی‌گردد.

در اینجا اشاره ای به وجود سوره مبارک الحدید (سوره شماره ۵۷) می‌نماییم و آیه مربوط به منافع آهن که در آیه شماره ۲۵ به آن اشاره شده است.

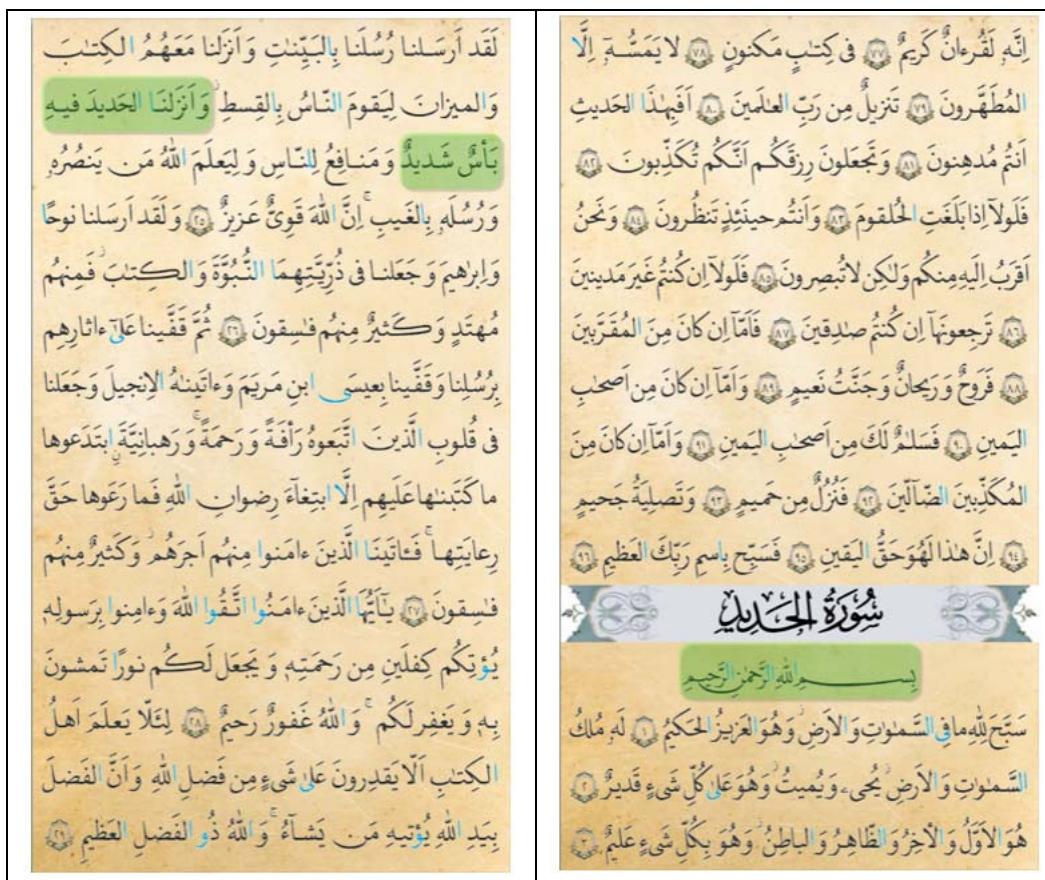

شکل ۱-۷: سوره مبارک الحدید و آیه مربوط به منافع آهن

تمرین ۳: لطفاً سوره مبارک الحدید را قرایت نمایید.(التماس دعا)

۶- مدارات مغناطیسی:




از اینجا به بعد می پردازیم به تجزیه و تحلیل مدارهای مغناطیسی و مشابه سازی آنها با مدارهای الکتریکی برای ساده سازی تحلیل و حل آنها:

یاد آوری می گردد که در تمام دستگاههای تبدیل انرژی (شامل مولدها - ترانسفورماتورها - موتورها) و همچنین وسائل دیگری مثل محرک ها - سولنوییدها - رله های مغناطیسی که به لحاظ حرکت خطی مورد توجه هستند از مواد مغناطیسی برای شکل دهنده و هدایت میدانهای مغناطیسی که به عنوان محیط فرایند تبدیل انرژی به کار می روند استفاده می گردد.




و دیدیم که مزیت عمده به کارگیری مواد مغناطیسی در ماشینهای الکتریکی این است که چگالی شار بالا در ماشین بدست می آید که نتیجه آن گشتاور بالا و یا خروجی ماشین زیاد در واحد حجم ماشین طراحی شده است.

به عبارت دیگر استفاده از مواد مغناطیسی به شدت اندازه ماشین را کاهش داده و به این ترتیب مواد مغناطیسی بخش عمده ای از ساختمان ماشینهای الکتریکی را تشکیل می دهد.

تصاویر زیر نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از مواد فرومغناطیسی هدایت خطوط قوا مغناطیسی را در مسیر دلخواه هدایت کرد و به این ترتیب علاوه بر تقویت میدان مغناطیسی آنرا در مسیر مشخص نیز قرار داد.

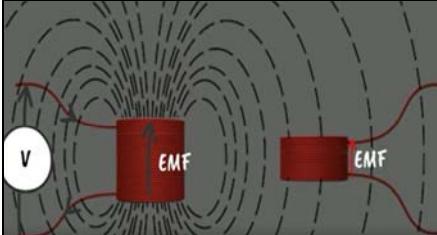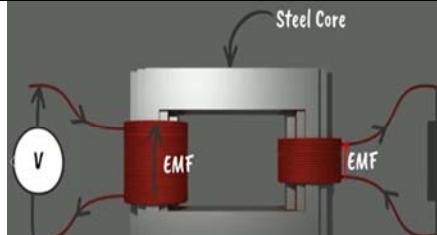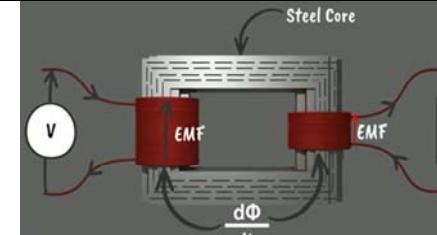 الف) تولید شار مغناطیسی توسط سیم پیچ سمت چپ	 ب) قرار دادن یک هسته از جنس آهن با میزان بسیار بالا	 الف) نمایش خطوط شار مغناطیسی در هسته آهنی
به علت اینکه هیچ مسیر ترجیه‌برای عبور شار تولید شده نداریم - شار عبوری از سیم پیچ دوم بسیار کم است	قرار گرفتن هسته از جنس مواد فرومغناطیسی باعث هدایت شار مغناطیسی در مسیر مورده نظر و امکان انتقال انرژی از منبع ورودی به منبع خروجی فراهم گردیده است	با قرار دادن هسته آهنی تقریباً تمام شار تولیدی را هدایت کرده و به بویین سمت راست منتقل نموده

همانطوریکه در یک مدار الکتریکی می توانیم با قرار دادن مقاومتهای مختلف در مسیرهای گوناگون مسیر و مقدار جریان الکتریکی را تحت کنترل داشته باشیم با همین روش نیز می توانیم مسیر عبور و مقدار شار را تحت کنترل در آوریم.

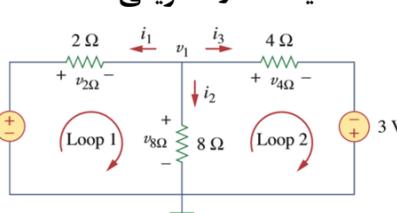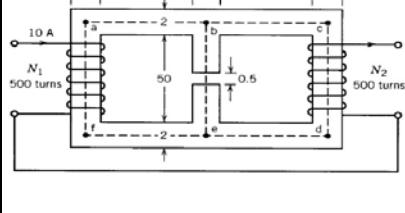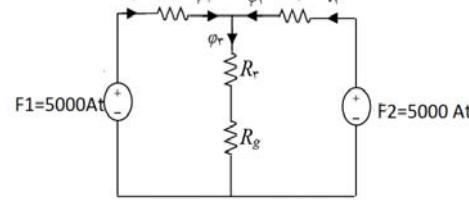یک مدار الکتریکی ساده  الف) مدار مغناطیسی نمونه	 الف) مدار مغناطیسی نمونه	 ب) مدار معادل الکتریکی
شکل ۱-۸: در این مجموعه یک مدار الکتریکی و یک مدار مغناطیسی و مدار معادل الکتریکی آن را ملاحظه می کنید		

همانطوریکه از شکل ۱-۸ قابل فهم است هدف از آنالیز مدارهای مغناطیسی یافتن شار مغناطیسی جاری شده در مسیرهای مختلف یک مدار مغناطیسی می باشد.


با رسم مدار معادل الکتریکی یک مدار مغناطیسی به راحتی میتوان با همان روش هایی که در آنالیز مدارهای الکتریکی آموختیم مجھولات خواسته شده در این مدارها را محاسبه نماییم.

در اینجا لازم است ابتدا اطلاعات مربوط به معادل سازی کمیت های مغناطیسی و الکتریکی را بیاموزیم.


	طبق قانون مداری آمپر	داریم	مسیر متوسط عبور شار	اگر A سطح مقطع چتربه باشد داریم		
	$\oint H \cdot dl = \int S \cdot dS$	$B = \mu_0 \mu_r H$	$L_{av} = 2\pi r$	$\Phi = B \times A$		
$NI = H \times 2\pi r = HL_{av} = (B/\mu_0 \mu) L_{av} = (L_{av}/\mu_0 \mu A) \Phi = \Phi \times R_m$			در اینجا دو کمیت مهم مدارهای مغناطیسی را می توانیم به شرح زیر تعریف نماییم.			
$F_{mmf} = NI \rightarrow$ Magneto Motive Force نیروی محركه مغناطیسی (معادل نیروی محركه الکتریکی) $\rightarrow (E_{emf})$			$R_m = (L_{av}/\mu_0 \mu A) \rightarrow$ رلوکتانس مغناطیسی معادل مقاومت الکتریکی			
در اینجا می توانیم مطابق جدول زیر کمیت های مغناطیسی را با کمیت های الکتریکی معادل سازی نموده و با روشهای تحلیل مدارهای الکتریکی مدارهای مغناطیسی را نیز تحلیل و کمیات مجھول را محاسبه نماییم.						
هدف از تحلیل مدارهای مغناطیسی بدست آوردن شار و یا چگالی شار یا شدت میدان مغناطیسی در قسمتهای مختلف مدار مغناطیسی و یا مقدار جریان مورد نیاز برای تولید شار مغناطیسی مورد نیاز در یک شاخه معینی از یک مدار مغناطیسی می باشد.						

کمیت های مغناطیسی				کمیت الکتریکی			
نام کمیت	حروف مشخصه	واحد (SI)	روابط	نام کمیت	حروف مشخصه	واحد	روابط
شار مغناطیسی	Φ	Wb	$F_{mmf} = \Phi \cdot R_m$	جریان الکتریکی	I	A	$I = (E/R)$
نیروی محركه مغناطیسی (F_{mmf})	F_{mmf}	A.T	$F_{mmf} = N \cdot i$	نیروی محركه الکتریکی	emf	V	$V = RI$
مقاومت یا رلوکتانس	R_m	$\frac{A \cdot T}{Wb}$	$R = \frac{l_c}{\mu A}$	مقاومت الکتریکی	R	Ω	$R = \frac{L}{\sigma A}$
ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی	μ	$\frac{H}{m}$	$\mu = \mu_0 \mu_r$	ضریب نفوذ پذیری الکتریکی	σ	$1/\Omega = S$	—
چگالی میدان مغناطیسی	B	$\frac{Wb}{m^2}$	$B = \frac{\varphi}{A}$	چگالی جریان الکتریکی	j	$\frac{A}{m^2}$	$J = \frac{I}{A}$
شدت میدان مغناطیسی	H	$\frac{A \cdot T}{m}$	$H = \frac{NI}{l_c}$	شدت میدان الکتریکی	E	$\frac{V}{m}$	$\frac{emf}{L}$

با توجه به مطالب فوق چند تمرین شده را می آوریم و چند تمرین را برای حل توسط دانشجویان قرار می دهیم

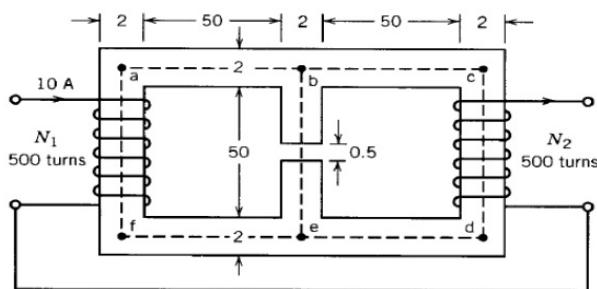

شکل ۹-۱: مدار مغناطیسی تمرین ۳

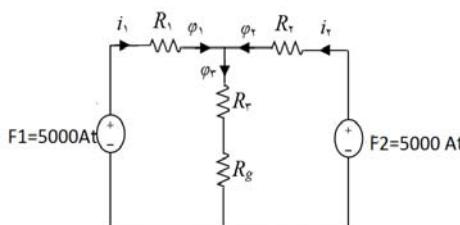

شکل ۱۰-۱: مدار معادل الکتریکی شکل ۹-۱

From symmetry

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{bcde} &= \mathcal{R}_{bafe} \\ \mathcal{R}_g &= \frac{I_g}{\mu_0 A_g} \\ &= \frac{5 \times 10^{-3}}{4\pi 10^{-7} \times 2 \times 2 \times 10^{-4}} \\ &= 9.94 \times 10^6 \text{ At/Wb} \\ \mathcal{R}_{be(\text{core})} &= \frac{I_{be(\text{core})}}{\mu_c A_c} \\ &= \frac{51.5 \times 10^{-2}}{1200 \times 4\pi 10^{-7} \times 4 \times 10^{-4}} \\ &= 0.82 \times 10^6 \text{ At/Wb} \end{aligned}$$

The loop equations are

$$\begin{aligned} \Phi_1(\mathcal{R}_{bafe} + \mathcal{R}_{be} + \mathcal{R}_g) + \Phi_2(\mathcal{R}_{be} + \mathcal{R}_g) &= F_1 \\ \Phi_1(\mathcal{R}_{be} + \mathcal{R}_g) + \Phi_2(\mathcal{R}_{bcde} + \mathcal{R}_{be} + \mathcal{R}_g) &= F_2 \end{aligned}$$

$$\Phi_1(13.34 \times 10^6) + \Phi_2(10.76 \times 10^6) = 5000$$

$$\Phi_1(10.76 \times 10^6) + \Phi_2(13.34 \times 10^6) = 5000$$

The air gap flux density is

$$B_g = \frac{\Phi_g}{A_g} = \frac{4.134 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} = 1.034 \text{ T}$$

The magnetic intensity in the air gap is

$$H_g = \frac{B_g}{\mu_0} = \frac{1.034}{4\pi 10^{-7}} = 0.822 \times 10^6 \text{ At/m}$$

تمرین ۳: در مدار شکل ۹-۱ ضریت نفوذ نسبی مغناطیسی مواد فرومغناطیسی تشکیل دهنده هسته ۱۲۰۰ می باشد. ($\mu_r = 1200$) از شار نشتی و شکفتگی شار صرفنظر کنید. تمام ابعاد ذکر شده به سانتی متر می باشد و سطح مقطع هسته مربعی می باشد. مطلوب است: محاسبه شار مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی و همچنین شدت میدان مغناطیسی در فاصله هوا بی.

حل: ابتدا بهتر است یک مدار معادل الکتریکی مطابق شکل ۱۰-۱ رسم نماییم.

به جهت شار مغناطیسی تولید شده توسط دو سیم پیچ N1 و N2 و در نتیجه پلاریته منابع نیروی محرکه مغناطیسی توجه فرماید.

$$F_1 = N_1 I_1 = 500 \times 10 = 5000 \text{ At}$$

$$F_2 = N_2 I_2 = 500 \times 10 = 5000 \text{ At}$$

$$\mu_c = 1200 \mu_0 = 1200 \times 4\pi 10^{-7}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{bafe} &= \frac{I_{bafe}}{\mu_c A_c} \\ &= \frac{3 \times 52 \times 10^{-2}}{1200 \times 4\pi 10^{-7} \times 4 \times 10^{-4}} \\ &= 2.58 \times 10^6 \text{ At/Wb} \end{aligned}$$

توجه گردد به علت قرینه بودن دو مسیر bcde و bafe می باشد. مسیر bafe برابر با $2.58 \times 10^6 \text{ At/Wb}$ همچنین داریم:

$$\Phi_g = \Phi_1 + \Phi_2$$

لطفاً محاسبات را انجام دهید.

به نکات زیر در خصوص مدارهای مغناطیسی توجه فرمایید.

۱- قوانین KCL و KVL در مدارات مغناطیسی صادقند:


۱-۱ KCL مغناطیسی: مجموع جبری شار در هر گره از مدار مغناطیسی صفر است.

۲-۱ KVL مغناطیسی: مجموع جبری نیروهای محکم مغناطیسی در هر حلقه از مدار مغناطیسی صفر است.


۲- رابطه بین B و H غیر خطی است ($B = \mu H$) بنا بر این مقدار μ ثابت نبوده و به ازای هر مقدار H و B مقدار

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

۳- مواد فرومغناطیسی مورد استفاده در ساخت هسته ماشینهای الکتریکی با کیفیت متفاوت تولید می‌گردد که مهمترین معیارهای کیفیت مناسبتر بالا بودن μ_r و هر چه نزدیکتر بودن به تغییرات خطی منحنی (H) و $B = f(H)$ همچنین تلفات انرژی کمتر این مواد در مغناطیس شدگی AC

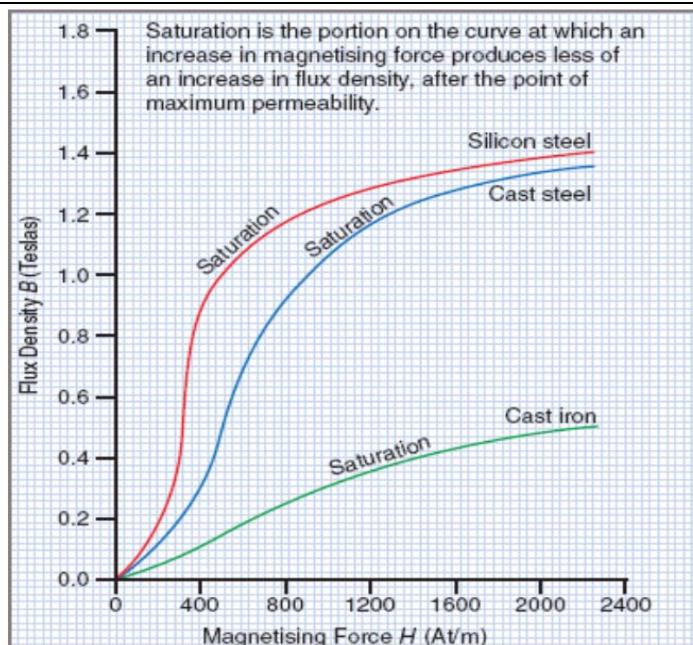

منحنی تغییرات B در مقابل H برای انواع ورقه‌های آهنی که در ساخت هسته ماشینهای الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد

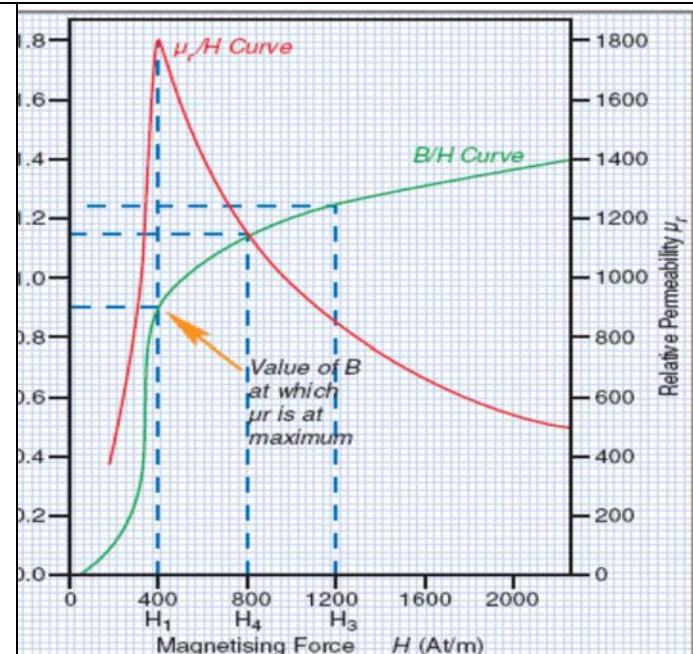


منحنی تغییرات μ_r در مقابل H برای یک نمونه از ورقه‌های آهنی که در ساخت هسته ماشینهای الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد

تمرین ۴: مدار مغناطیسی شکل زیر را در نظر بگیرید. ضریب نفوذپذیری و رلوکتانس کل هسته را بدست آورید.

	$\mu_r = 2000$ $A = 81 \text{ cm}^2 \times 10^{-4}$	حل: $L_c = 5 + 5 + 5 + 5 = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$ $R = \frac{L_c}{\mu A} = \frac{0.2}{4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 81 \times 10^{-4}}$ $\Rightarrow 9824 \frac{\text{A.T}}{\text{web}}$
--	---	--

تمرین ۵: مدار مغناطیسی شکل زیر مفروض است. ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی هسته ۱۲۰۰ بوده (و ثابت فرض شده است) و از شار نشتری و پدیده شفته‌گی شار صرف نظر می‌کنیم سطح مقطع هسته مربع بوده و در تمام مسیر یکسان است شار و چگالی شار و شدت میدان مغناطیسی در شکاف هوایی را صادر کنند.

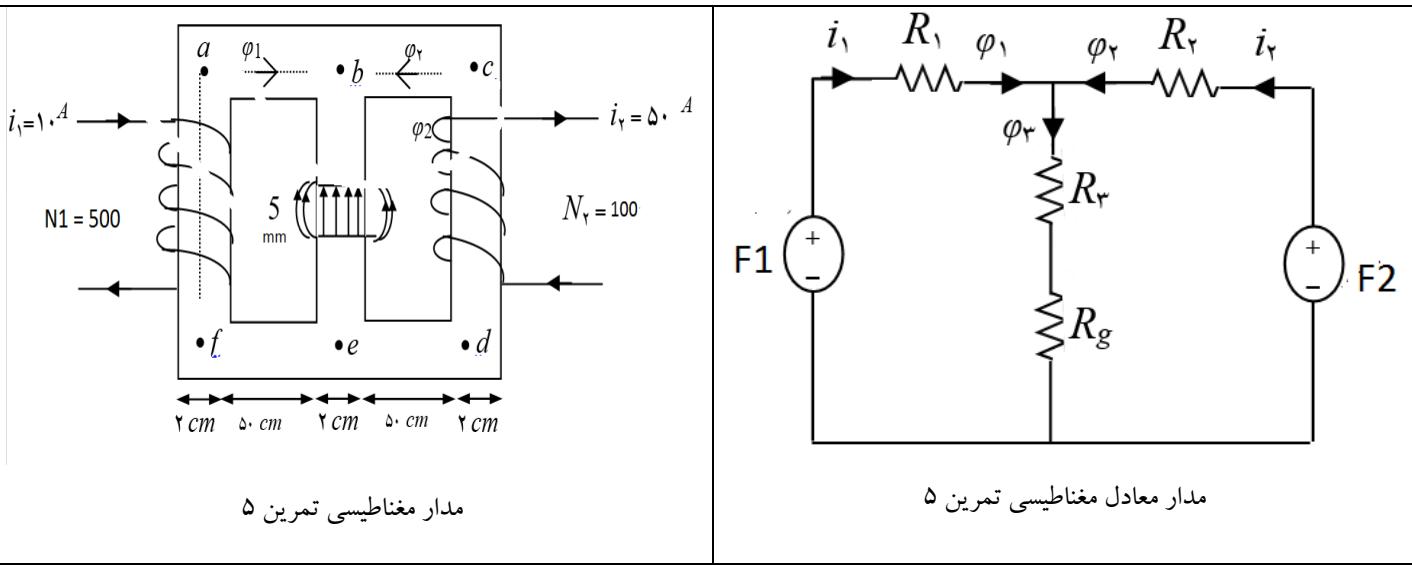

$$\mu_r = 1200$$

$$R = \frac{L}{\mu A}$$

$$R = bafe = \frac{3 \times 52 \times 10^{-2}}{1200 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 2 \times 10^{-4}} = 2 / 58 \times 10^6 \frac{A.T}{web}$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$R_{be} = \frac{51/5 \times 10^{-2}}{1200 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 2 \times 10^{-4}} = 0/82 \times 10^6 \frac{A.T}{web}$$

$$R_g = \frac{L_g}{\mu A_g} = \frac{0.5 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 2 \times 10^{-4}} = 9.94 \times 10^6 \frac{A.T}{web}$$

$$A_\sigma = a \times b$$

$$A_g = (a + L_g)(b + L_g) \quad \text{با در نظر گرفتن اثر شکستی شار}$$

$$KVL_1 = R_{base} \times \varphi_1 + (R_{be} + R_g) \times (\varphi_1 + \varphi_2) = F_1$$

$$V = Ri \quad \text{قانون اهم}$$

$$KVL_2 = R_{bcde} \times \varphi_1 + (R_{be} + R_e) \times (\varphi_1 + \varphi_2) = F_2$$

$$F_I = N_I i_I = 500 \times 10 = 5000 \text{ At}$$

$$F_2 = N_2 i_2 = 100 \times 50 = 5000 \quad At$$

$$\Rightarrow \text{ساده کردن معادله مجهول} \quad \begin{cases} \varphi_1(13/34 \times 10^{-6}) + \varphi_2(10/76 \times 10^{16}) = 5000 \\ \varphi_1(10/76 \times 10^{16}) + \varphi_2(13/34 \times 10^6) = 5000 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2 = 2/067 \times 10^{-4} \text{ web}$$

$$\varphi_\sigma = \varphi_1 + \varphi_2 = 4/134 \times 10^{-4} \text{ web}$$

$$\varphi = BA \quad B_g = \frac{\varphi_g}{A} = \frac{4/134 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-4}} = 1/034 T$$

$$H_g = \frac{B_g}{\mu q} = \frac{1/034 T}{4\pi \times 10^{-7} \times 1} = 822 \times 10^3 \frac{At}{m}$$

تمرین هایی که باید حل کنید و ارسال نماید.

تمرین ۱:


۷۸

۲-۱۳- تمرینات فصل دوم:

- تمرین ۱: مدار فرومغناطیسی شکل (۲-۳۹) را در نظر میگیریم اندازه جریان I را که باید از بوبین $n = 800$ حلقه عبور دهیم تا فورانی برابر $B_{av} = 6/5 \times 10^{-3} \text{ wb}$ در مدار مذبور ایجاد شود برای دو حالت زیر محاسبه نمایید:
- a - وقتی ضریب قابلیت نفوذ نسبی مدار در $\mu_r = 5000$ ثابت باشد.
 - b - ضریب قابلیت نفوذ نسبی مدار $\mu_r = 32$ تغییراتی مطابق جدول زیر داشته باشد.

$B(T)$	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.55	1.6	1.65	1.7
$H(Ai/m)$	52	58	65	76	90	110	132	165	220	300	380	600	900	1200	2000	3000	4500	6000	10000	14000

$$I = 1/05 A \quad \text{و} \quad I = 0/362 A \quad \text{جوابها:}$$

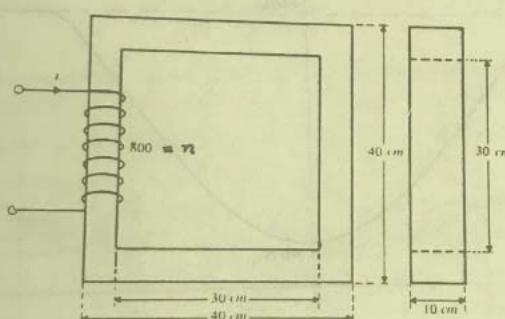


شکل (۲-۳۹)

- تمرین ۲: اندازه اندازه اندوکسیون B را در فاصله هوایی مدار شکل (۲-۴۰) برای چهار حالت زیر محاسبه نمایید:

- a - وقتیکه ضریب قابلیت نفوذ نسبی هسته ثابت و برابر $\mu_r = 4000$ باشد.
- b - وقتیکه ضریب قابلیت نفوذ نسبی هسته بینهایت است $\mu_r = \infty$.
- c - هنگامیکه منحنی تغییرات مغناطیسی شدن ($B(H)$) مدار طبق جدول تمرین ۱ باشد.
- d - موقعیکه ضریب قابلیت نفوذ نسبی دارای تغییراتی مانند جدول زیر باشد.

$B(T)$	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2
$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$	1700	2000	2300	2500	2550	2400	2300	2100	2000	1500	1000


$$B = 1/135 T \quad B = 1/27 T \quad B = 1/51 T \quad \text{و} \quad B = 1/32 T \quad \text{جوابها:}$$

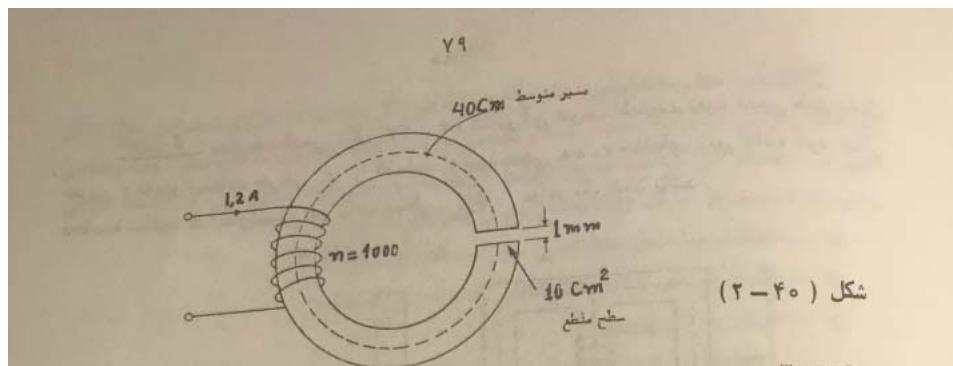

تمرین ۳: مدار مغناطیسی شکل (۲-۴۱) بخاخت یکنواخت ۴ سانتیمتر و با تغییرات $B(H)$ مانند تمرین ۱ میباشد. نیروی محرک مغناطیسی I را چنان تعیین نماید که فورانی برابر 10^{-3} wb از شاهد سمت راست آن عبور نماید.

جواب:

$$187 \text{ آمپر دور}$$

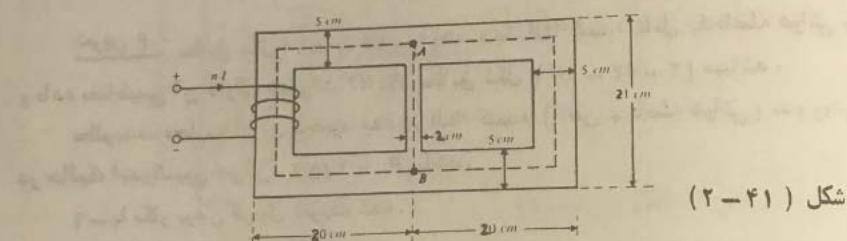

تمرین ۴: مدار مغناطیسی که منحنی تغییرات (H) B آن مانند تمرین ۱ است مطابق شکل (۲-۴۲) شامل سه بوبین با مشخصات زیر میباشد:

$$n_1 = 2000$$

$$I_1 = 65 \text{ A}$$


$$n_2 = 400$$

$$I_2 = 1 \text{ A}$$

$$n_3 = 1000$$

جواب:


$$I_3 = 0.9 \text{ A}$$

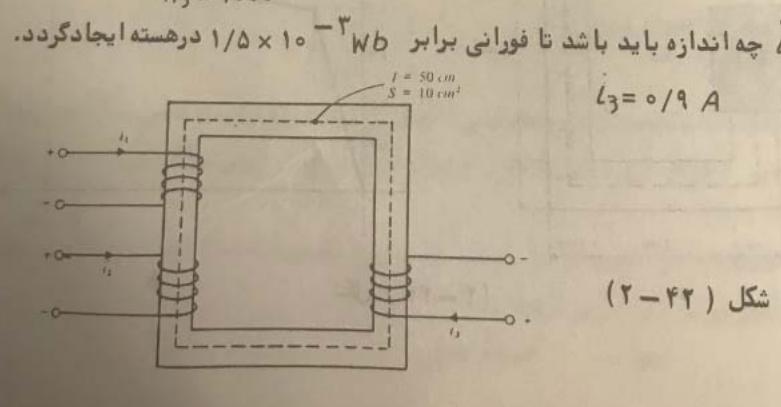

۸۰

تمرین ۵: مدار مغناطیسی شکل (۲-۴۳) که در آن ضریب قابلیت نفوذ نسبی طبق جدول تمرین ۲ تغییر مینماید جریان I را که باید از سیم پیچی ۲۰۰۰ حلقه ای عبور داده شود چنان محاسبه نمایند که اندوکسیون در شاخه وسطی AB برابر یک تسلا باشد.

$$I = 32/5 \text{ A}$$

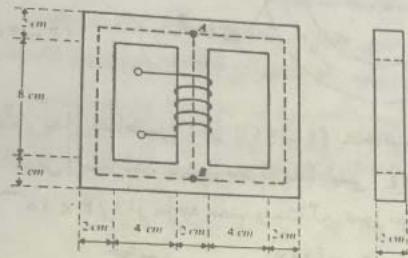


شکل (۲-۴۳)

تمرین ۶: مطابق شکل (۲-۴۴-a) هسته یک القاء کننده شامل یک فاصله هوایی بوده و ماده مغناطیسی آن دارای تغییرات (H) مطابق شکل (۲-۴۴-b) میباشد. مطلوب است محاسبه انرژی ذخیره شده در القاء کننده (آهن + فاصله هوایی) بدو روش زیر در حالیکه اندوکسیون در آن $1/5 \text{ T}$ باشد:

۱- با بکار بردن فرمول تعریف شده.

۲- با محاسبه آمپر دور لازم.

$$W = 2/33 \times 10^{-3} \text{ J} \quad \text{و} \quad W = 2/33 \times 10^{-3} \text{ J} \quad \text{جوابها:}$$

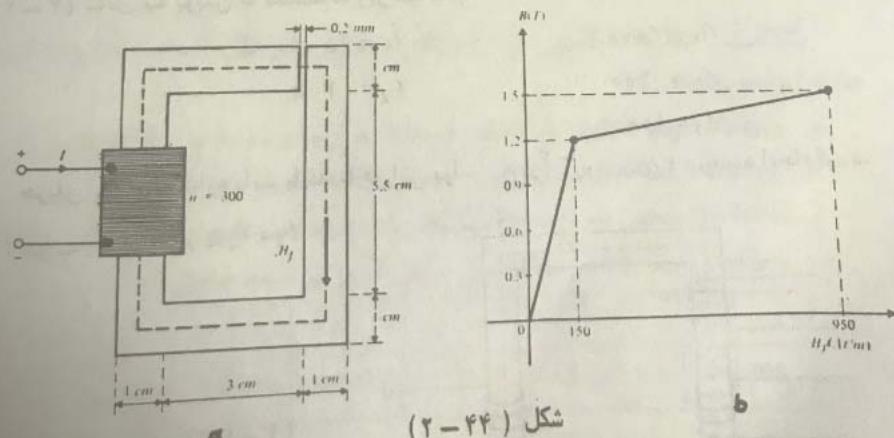

شکل (۲-۴۴)


b

۸۱

تمرین ۷: مدار مغناطیسی نشان داده شده در شکل (۲-۴۵) مفروض است این مدار تا میان فاصله هواشی در شاخه سمت راست و بوبینی با $H = 500$ جلقه در روی شاخه وسطی سوده و منحنی تغییرات $B(H)$ آن همانند جدول تمرین ۱ میباشد در صورتیکه اندوکسیون در فاصله هواشی برابر $T = B = 1/1$ باشد خواسته های زیر را محاسبه نمایید:

- ۱ - اختلاف پتانسیل مغناطیسی بین دو نقطه A و D
- ۲ - فوران در دو شاخهای که فاقد فاصله هواشی هستند
- ۳ - جریان در بوبین

$$\frac{\Phi_{AD}}{AD} = 2 / 55 \times 10^{-7} WB \quad \text{و} \quad \varphi_D = 1 / 428 \times 10^{-7} WB \quad \text{و} \quad \varphi_A = 5 / 42 A$$

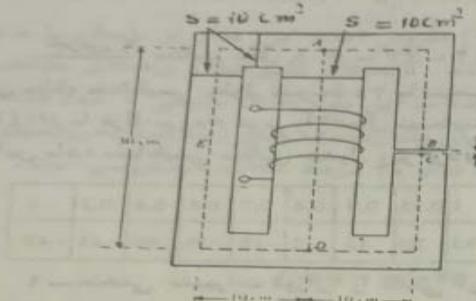

شکل (۲-۴۵)

تمرین ۸: شکل (۶-۲) مقطع یک ماشین عقطی را نشان میدهد استاتور حامل سیم پیچی اندوکتور بیجیده شده در پیرامون قطبها میباشد جهت و پیچش و همینطور اندازه سطح مقطع مسیروها در شکل مشخص شده اند، و همینطور داریم:

$$AB = 25$$

$$BC = 5$$

$$CD = 2$$

(فاصله هواشی)

$$DE = 5$$

فرض میشود تمام قسمتهای فرومغناطیسی از قبیل یوگ - هسته - هسته قطبی - آرمیجر تما " از فولاد و منحنی $B(H)$ آن مطابق جدول تمرین ۱ میباشد، و از فوران پراکندگی صرف نظر میشود تعداد حلقه های هر سیم پیچی را در هر قطب طوری تعیین نمایید تا فوران در زیر هر قطب در ازاء $5/5$ آمپر برابر $1/0$ و بر گردد.

$$n = 1903 \quad \text{جواب:}$$