


فصل سوم

بررسی انواع ماشینهای DC


جلسه پنجم

در این جلسه می پردازیم به تقسیم بندی ماشینهای DC و بررسی مشخصات هر کدام

نمایش یک ماشین DC واقعی

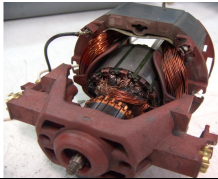

- ۱- تقسیم بندی ماشینهای الکتریکی به مولدها و موتورهای DC
- ۲- بررسی مشخصات الکتریکی و مکانیکی انواع مولدها و موتورهای DC

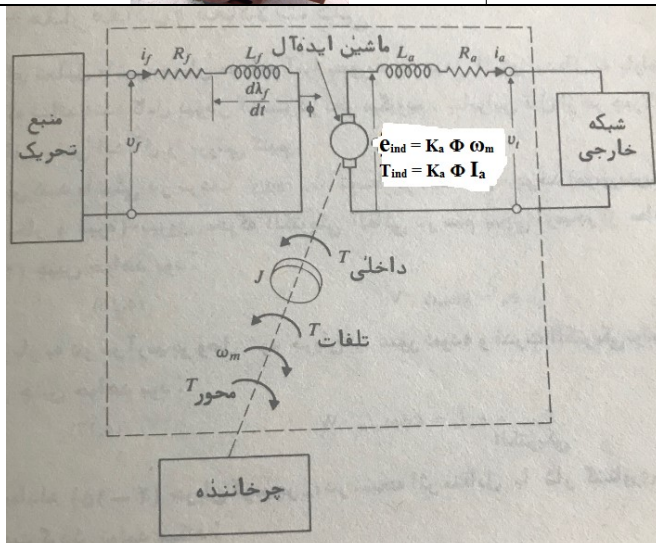

منبع تحریک:

یک منبع DC می باشد که تامین کننده جریان مغناطیس کننده سیم پیچ آرمیچر است. و در نهایت شار مغناطیسی Φ طبق رابطه زیر بدست می آید.

$$F_{mmf} = N_f I_f = \Phi \times R_m$$

تلفات الکتریکی در ماشین DC:

تلفات در مدار آرمیچر:

$$P_{\text{آرمیچر}} = R_a I_a^2 \quad \text{Watt}$$

تلفات در مدار تحریک:

$$P_{\text{تحریک}} = R_f I_f^2$$

شکل مقابل مدار معادل الکتریکی یک ماشین DC را نشان می دهد.

چرخاننده: همان **محرک مکانیکی** است که به عنوان سیستم ورودی وقتی ماشین در نقش **مولد** است و به عنوان سیستم خروجی وقتی ماشین در نقش **موتور** عمل می کند شناخته می شود. به طور کلی در یک ماشین DC روابط الکتریکی و مکانیکی به شرح زیر است:
در داخل آرمیچر:

$$e_{\text{ind}} = K_a \Phi \omega_m$$

$$T_{\text{ind}} = K_a \Phi I_a$$

$$P_{\text{ind}} = e_{\text{ind}} I_a = T_{\text{ind}} \omega_m$$

$$P_{\text{in}} = P_{\text{چرخاننده}} = T_{\text{محور}} \times \omega_m \quad \text{Watt}$$

$$P_{\text{in}} = P_{\text{ind}} + P_{\text{تلفات}}$$

از این توان مکانیکی ورودی دو نوع تلفات مکانیکی داریم که از توان ورودی کم شده و بقیه به آرمیچر می رسد و تبدیل به توان الکتریکی می گردد. دو گشتاور اصطکاک و گشتاور اینرسی داریم:


$$T_{\text{اصطکاک}} = K_{\text{اصطکاک}} \omega_m \quad \text{and} \quad T_{\text{اینرسی}} = J(d\omega_m/dt)$$

$$P_{\text{تلفات}} = T_{\text{اصطکاک}} \times \omega_m + T_{\text{اینرسی}} \times \omega_m \quad \text{Watt}$$

$$P_{\text{تلفات مکانیکی}} = P_{\text{اصطکاک}} + P_{\text{اینرسی}} \quad \text{Watt}$$

$$P_{\text{ind}} = P_{\text{in}} - P_{\text{تلفات}}$$

شبکه خارجی: درحالتی که ماشین مولد باشد همان بار الکتریکی است. و در صورتیکه ماشین موتور باشد منبع ولتاژ DC است که به عنوان سیستم ورودی نامیده می شود و توان الکتریکی به ماشین میدهد.

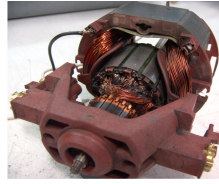

درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

سوال: معیار تقسیم بندی ماشینهای DC چیست:

معیار تقسیم بندی نحوه تامین منبع الکتریکی DC مورد نیاز برای تامین جریان تحریک (I_f) در مدار استاتور می باشد. براین اساس انواع مولدها و موتورهای DC عبارتند از:

الف) مولدهای DC:


۱- مولد تحریک مستقل ۲- مولد شنت (موازی) ۳- مولد سری (متوالی) ۴- مولدهای کمپوند (ترکیب سری و شنت)

ب) موتورهای DC:

۱- موتور تحریک مستقل ۲- موتور شنت (موازی) ۳- موتور سری (متوالی) ۴- موتورهای کمپوند (ترکیب سری و شنت)

از اینجا به بعد می پردازیم به ساختار مدار و مشخصات الکتریکی و مکانیکی هر کدام از انواع این ماشینهای DC.

الف-۱) مولد DC تحریک مستقل:

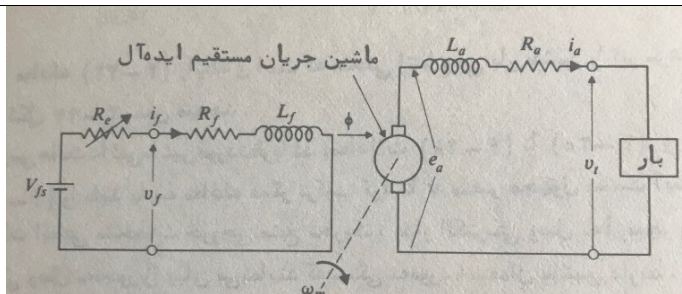

شکل ۱: اتصال مولد با تحریک مستقل

در حلقه مدار آرمیچر داریم: $e_{ind} + R_a I_a + V_t = 0$

$$V_t = e_{ind} - R_a I_a = K_a \Phi \omega_m - R_a I_a$$

توانی که توسط بار مصرفی از مولد دریافت می کند:

$$P_{Load} = P_{out} = V_t \times I_a$$

$$P_{in} = P_{Load} + (\text{Total Power Loss})$$

$$\text{Total Power Loss} = (P_{اصطکاک} + P_{اینرسی}) + R_a I_a^2$$

شکل مقابل مدار معادل الکتریکی این ماشین را نشان می دهد. ملاحظه می گردد که جریان تحریک از یک منبع DC

$$V_f = R_f I_f \quad \text{مستقل تامین می گردد.}$$

۱- محور مکانیکی آرمیچر با سرعت ω_m رادیان بر ثانیه

$$\omega_m = \left(\frac{Nm}{60} \times 2\pi \right) \quad \text{می چرخد:}$$

روابط نیروی محرکه الکتریکی و گشتاور القایی عبارتند از:

$$e_{ind} = K_a \Phi \omega_m$$

$$T_{ind} = K_a \Phi I_a$$


$$P_{ind} = e_{ind} I_a = T_{ind} \omega_m$$

توان مکانیکی ورودی عبارتست از:

$$P_{in} = P_{چرخاننده} = T_{محور} \times \omega_m \quad \text{Watt}$$

$$P_{ind} = P_{in} - (P_{تلفات مکانیکی} + P_{اصطکاک} + P_{اینرسی}) = T_{ind} \omega_m$$

وقتی ماشین به سرعت نامی رسید تلفات اینرسی صفر میگردد.

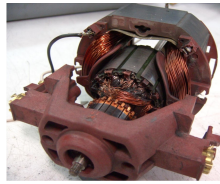

راندمان در ماشین DC تحریک مستقل

$$\eta\% = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V_t \times I_a}{T_{محور} \times \omega_m + R_f I_f^2} \times 100\%$$

مشخصات الکتریکی مولد DC تحریک مستقل

در مولدهای الکتریکی دو مشخصه مهم الکتریکی عبارتند از:

الف) مشخصه بی باری:

در این مشخصه تغییرات ولتاژ خروجی (که در ترمینالهای خروجی ماشین اندازه گیری می شود) نسبت به تغییرات جریان تحریک (I_f) و قتیکه سرعت چرخش محور مکانیکی ثابت است و بار مصرفی صفر است ($I_a=0$) بدست آمده و رسم می گردند.

$$V_t = f(I_f)$$

ب) مشخصه بارداری:

در این مشخصه تغییرات ولتاژ خروجی (که در ترمینالهای خروجی ماشین اندازه گیری می شود) نسبت به تغییرات جریان بار (I_a) و قتیکه سرعت چرخش محور مکانیکی ثابت است ($\omega_m=Cte$) و جریان تحریک نیز ثابت است ($I_f=Cte$) بدست آمده و رسم می گردد.

$$V_t = f(I_a)$$

حال می پردازیم به اولین مشخصه مولد DC تحریک مستقل:

الف) مشخصه بی باری:


در این مشخصه هیچگونه بار مصرفی به مولد متصل نمی گردد به عبارت دیگر $I_a = 0$ است و مولد با یک سرعت ثابتی می چرخد و جریان تحریک I_f را از صفر افزایش می دهیم و برای هر مقدار از جریان تحریک ولتاژ ترمینالهای خروجی را اندازه گیری می نماییم و در دو ستون یک جدول این دو مقدار را یادداشت می کنیم. سپس با استفاده از این جدول منحنی مقابل را رسم می کنیم.

$$e_{ind} = K_a \Phi \omega_m \text{ and } V_t = e_{ind} - R_a I_a \rightarrow I_a = 0 \rightarrow V_t = e_{ind}$$


$$e_{ind} \rightarrow \text{متناسب} \rightarrow B$$

$$I_f \rightarrow H$$

پس انتظار می رود که منحنی شبیه منحنی مغناطیس شوندگی داشته باشیم. به دو منحنی زیر توجه فرمایید.

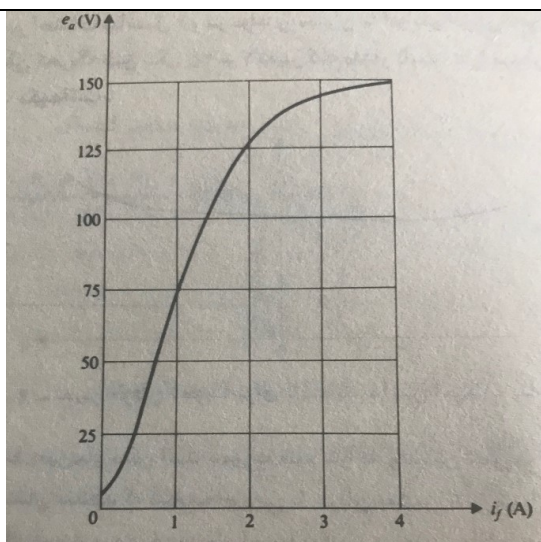


شکل ۲: مشخصه بی باری مولد DC تحریک مستقل

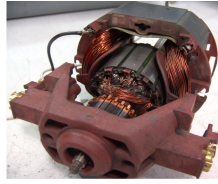


درس: ماشین الکتریکی ۱


مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

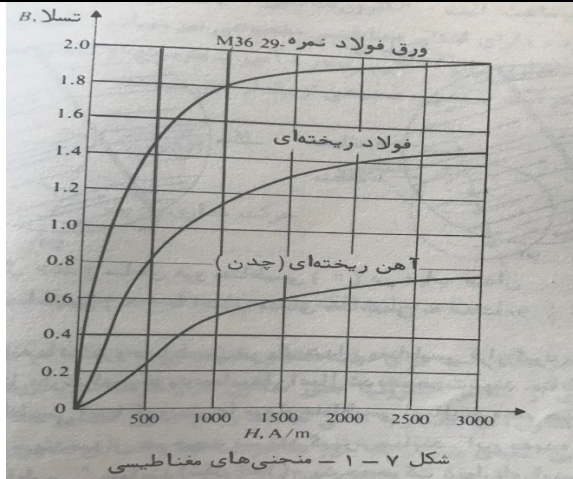

شکل ۳: مشخصه های مغناطیسی مواد مختلف تشکیل دهنده هسته استاتور و آرمیچر

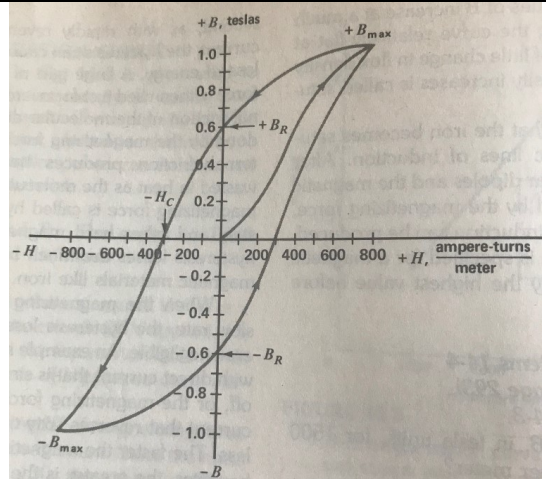

شکل ۴: مشخصه B-H Loop مواد مختلف تشکیل دهنده هسته استاتور و آرمیچر

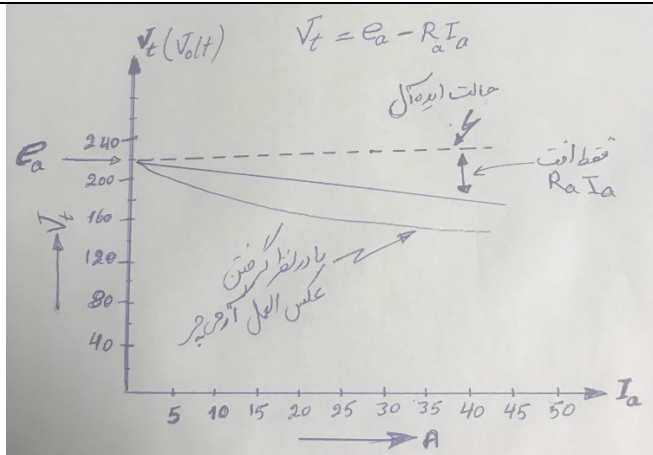

شکل ۵: مشخصه باردارای یک مولد DC نوع تحریک مستقل

ب) مشخصه باردارای: در این مشخصه

اولا آرمیچر با سرعت نامی (0m OR nm) چرخانده می شود و سیم پیچ آرمیچر با جریان نامی (I_{fn}) تغذیه می گردد.

بار قرار گرفته بر روی مولد کم کم اضافه می گردد. مثلا:

$I_a=0 \rightarrow 20\% \rightarrow 30\% \rightarrow 40\% \rightarrow 50\% \rightarrow 60\% \rightarrow 70\% \rightarrow 80\% \rightarrow 100\% I_{an}$

جریان نامی آرمیچر حد اکثر جریان مجاز با توجه به توان نامی و ولتاژ نامی آرمیچر می باشد.

مشخصات نامی مولد DC درج شده بر روی پلاک ماشین

$$P_n = 10 \text{ Kw}, V_n = 220 \text{ V}, n_m = 3000 \text{ RPM}, I_{fn} = 5 \text{ A}$$

اگر مشخصات نامی یک مولد مانند جدول فوق باشد:

$$I_{an} = \frac{P_n}{V_n}$$

$$I_{an} = \frac{10000}{220}$$


$$I_{an} = 45.5 \text{ A}$$

پس جریان خروجی بین ۰ تا ۴۵/۵ آمپر به تدریج اضافه می گردد. و به ازای هر مقدار از این جریان بار ولتاژ دو سر ترمینالهای خروجی مولد را یادداشت می کنیم و هر زوج جریان و ولتاژ را در دو ستون یک جدول قرار داده و سپس تبدیل به یک منحنی می کنیم.

تمرین ۱: یک مولد جریان مستقیم از نوع تحریک مستقل دارای مشخصات نامی مطابق جدول زیر می باشید.

$$P_n = 4.5 \text{ Kw}, V_n = 125 \text{ V}, n_n = 1150 \text{ r/min},$$

مقاومت مدار آرمیچر ۰/۳۷ اهم است وقتی ماشین در سرعت نامی می چرخد منحنی اشباع بی باری مطابق شکل ۲ است. اگر مقاومت متغیر مدار تحریک طوری تنظیم گردد که جریان ۲ آمپر از مدار تحریک بگذرد و ماشین در سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه بچرخد اختلاف پتانسیل دو سر ماشین و قتیکه جریان بار مقدار نامی است چقدر است؟ (از اثر واکنش آرمیچر و مقاومت تماس جاروبکها صرف نظر کنید).

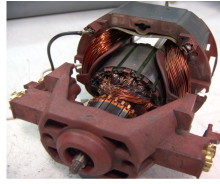

درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

حل: با توجه به اینکه می دانیم $e_{ind} = K_a \Phi \omega_m$ و چون ماشین هم در سرعت کم کار می کند. پس نیروی محرکه القایی در هر مقدار Φ با I_f متناسب است. حالا از منحنی بی باری اشباع در سرعت نامی برای $I_f = 2 \text{ A}$ مقدار $e_{ind} = 126 \text{ V}$ بدست می آید. چون دور ماشین ۱۰۰۰ دور در دقیقه است پس:

$$e_{ind} = (1000/1150) \times 126 = 109 \text{ V}$$

$$I_{L(\text{Nominal})} = (4500/125) = 36 \text{ A}$$

$$V_t = e_{ind} - R_a \times I_a = 109 - 0.37 \times 36 = 96 \text{ V}$$

تمرین ۲:

یک ماشین DC چهار قطبی مفروض است و داریم:

شعاع متوسط = $12/5$ سانتیمتر - طول موثر آرمیچر = 25 سانتیمتر و قطبها ۷۵ در صد محیط آرمیچر را می پوشاند. سیم پیچی آرمیچر ۳۳ کلاف دارد و هر کلاف ۷ حلقه دارد (کلافهای ۷ دوری). کلافها در ۳۳ شیار جای گرفته اند. چگالی شار متوسط زیر هر قطب 0.75 تسلا است. مطلوب است:

۱- اگر سیم پیچی آرمیچر از نوع حلقوی باشد

الف) ضریب K_a را حساب کنید.


ب) اگر آرمیچر با سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه بچرخد ولتاژ القاء شده در آرمیچر چقدر است.

ج) اگر جریان آرمیچر ۴۰۰ آمپر باشد جریان کلافها و گشتاور الکترومغناطیسی حاصله را حساب کنید.

د) توان حاصله توسط آرمیچر را بیابید.

۲- اگر سیم پیچی آرمیچر از نوع موجی باشد فرضهای الف تا د فوق را با شرط اینکه جریان اسمی کلافها همانند قسمت قبل باشد را تکرار کنید.

الف-۲) مولد DC تحریک شنت:

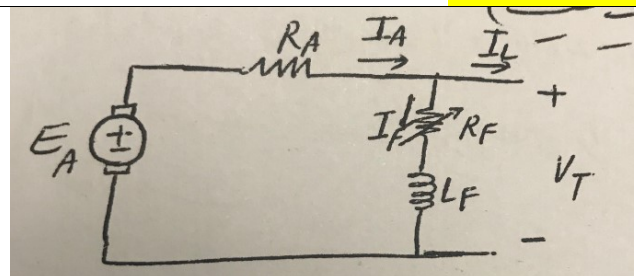

در این ژنراتور جریان تحریک (میدان) توسط اتصال مستقیم سیم پیچی میدان به ترمینالهای ماشین تامین می گردد. در واقع سیم پیچی تحریک با آرمیچر موازی می گردد و احتیاجی به منبع جداگانه برای تحریک نیست.

روابط الکتریکی در این مولد مانند زیر است:

سوال اساسی اینست که وقتی ژنراتور تحریکش را خودش تامین می کند پس وقتی برای اولین بار روشن می شود چگونه شار میدان اولیه را جهت راه اندازی بدست می آورد؟


$$I_A = I_F + I_L$$

$$V_T = E_A - R_A I_A$$

$$E_A = K_a \Phi \omega_m = K' \Phi n$$


$$V_F = V_T = R_F I_F$$

$$I_F = \frac{V_T}{R_F + R_{adj}}$$

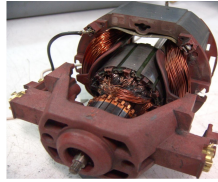

درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

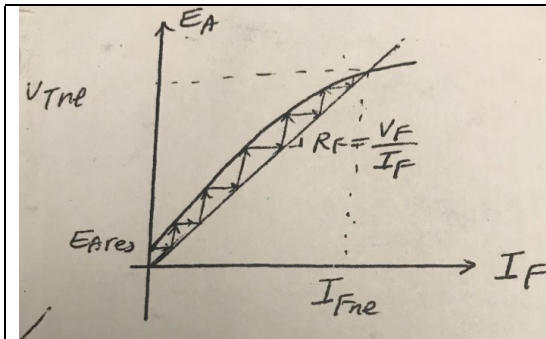

در قطبهای ژنراتور مقداری شار پسماند (Φ_{res}) وجود دارد. وقتی ژنراتور شروع به چرخیدن می کند یک ولتاژ داخلی E_A در آن به وجود می آید.
 $E_A = k_a \Phi_{res} \omega_m$
 این ولتاژ باعث ایجاد جریان I_F در سیم پیچ تحریک می شود.
 $I_F = (V_T / R_F)$
 مطابق شکل I_F شار Φ را افزایش می دهد.
 $\Phi \uparrow \rightarrow E_A \uparrow \rightarrow I_F \uparrow \rightarrow \Phi \uparrow \rightarrow \dots\dots\dots$

این افزایش شار و جریان تحریک آنقدر ادامه می یابد تا اینکه منحنی $V_F = R_F I_F$ و منحنی مغناطیس شوندگی (بی باری) همدیگر را قطع کنند.


اگر اشباع وجود نداشت دو منحنی موازی هم بودند و تا ابد همدیگر را تقویت می کردند. (پس اشباع مغناطیسی در سطح قطبها ولتاژ خروجی را محدود می کند)

نکته: در حالت بی باری می توان از افت ولتاژ $R_A I_{Fn}$ به علت کوچکی صرف نظر نمود و لذا $V_T = E_A$ خواهد بود.

دلایل عدم تحریک ژنراتور با وجود سرعت اعمالی ω

دلایل عدم تحریک ژنراتور با وجود سرعت اعمالی ω
 ۱- عدم وجود شار پس ماند در قطب های ژنراتور $\Phi_{res} = 0$ $\leftarrow E_{Ares} = 0$
 ۲- جهت چرخش در خلاف جهت است که باید باشد. یعنی ژنراتور در جهت عکس چرخانده شده باشد. در این حالت جریان تحریک در خلاف جهت شار پس ماند است و شار تولیدی توسط آن شار پس ماند را تضعیف می کند و ولتاژ القا شده را تولید نمی کند.

۳- مقدار تقطبی برای معادلات مدار، بیشتر از معادلات بحرانی باشد. معادلاتی که تقریباً مناسب برآید حاصل باشد معادلات بحرانی است. با تغییرات جزئی حول آن ژنراتور از حالت تحریک به عدم تحریک می رسد.
 اگر $R_F = R_{FC} + E$ باشد ژنراتور تحریک می شود. اگر $R_F = R_{FC} + E$ باشد ژنراتور تحریک نخواهد شد.
 اگر در معادلات شخصی سرعت بیشتر از سرعت بحرانی گنیم ژنراتور تحریک می شود.
 سرعت بحرانی سرعتی است که با تغییرات جزئی حول آن ژنراتور از عدم تحریک به تحریک و بالعکس بدون مشورت چرخش ولتاژ منحنی مغناطیس شود. یعنی از سرعت شفت تغییر می کند معادلات بحرانی هم با سرعت تغییر می کند. بطوریکه هر قدر که سرعت شفت کمتر باشد معادلات بحرانی هم کمتر خواهد بود.

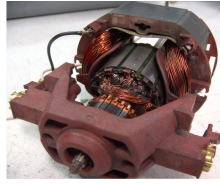

مشخص خروجی ژنراتور DC است

در حالت بی بار $I_L = 0$ و $I_A = I_F$ است.

$$V_T = E_A - R_A I_A = E_A - R_A I_F \approx E_A$$


با افزایش بار I_L زیاد شده و $I_A = I_F + I_L$ نیز بالا می رود. با زیاد شدن I_A ، افت ولتاژ روی مقاومت داخلی ژنراتور و افت ولتاژ در ولتاژ بار V_T می شود. با کاهش V_T ، کاهش V_T باعث می شود که ولتاژ V_T کاهش یابد و این امر موجب کاهش E_A می شود. کاهش E_A موجب کاهش بیشتر ولتاژ ترانسال $V_T = E_A - R_A I_A$ می شود.

کنترل ولتاژ ژنراتور DC است

- ۱- تغییر دادن سرعت ژنراتور
- ۲- تغییر دادن مقاومت میدان ژنراتور و بدین ترتیب تغییر جریان تحریک (روش اصلی)

موردار کلی ژنراتور DC است

در شکل مقابل سعی می شود که ژنراتور DC است را همراه مشخص میدان نشان می دهد.

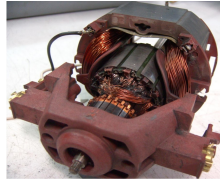

درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

در حالت بی‌باری $V_T = E_A$ و در زمان بار برداری که در نقاط مماسی $0CC$ نقطه مقاومت میدان قرار دارد کار می‌کند.

تفاوت بین ولتاژ تولید شده داخلی و ولتاژ ترسینال همان افت ولتاژ ماشین $E_A - V_T = R_A I_A$ (۲)

لذا جهت پیدا کردن ولتاژ ترسینال به ازای بار داده شده کافی است که افت $R_A I_A$ محاسبه شود و آنرا بر روی E_A و $V_T (= R_A I_A)$ قرار دهیم. بر روی منحنی هم‌اگر در نقطه مناسب برای افت $R_A I_A$ وجود دارد. در صورت وجود هر دو نقطه، نقطه‌ای که بر ولتاژ بدون بار نزدیک‌تر است نقطه کار ماشین است.

به این ترتیب $R_A I_A$ روی محور V_T می‌کشد و از آن نقطه به نسبت R_A رسم می‌کنیم. این خط $0CC$ در دو نقطه قطع می‌کند. نقطه نزدیک‌تر به $0A$ نقطه مورد نظر است.


نقطه ab مماسی قسمت کار این منحنی است. روی این قسمت اگر مقاومت بار کاهش یابد جریان بار افزایش می‌یابد.

نقطه b (I_{Fb}) نقطه گشنگی است نامیده می‌شود. بعد از این نقطه (که در آن جریان بار مجاز حد اکثر است) هرگونه افزایش در بار با کاهش بیشتر مقاومت بار، کاهش جریان بار را به دنبال خواهد داشت (مانند $0A$) و این علت کاهش سریع در ولتاژ ترسینال است.

در نقطه a سولدر جریان بسیار زیادی (حد برابر جریان عاری) می‌دهد. اگر مقاومت بار در این نقطه کاهش شود ما قادر به کشیدن جریان باری بیش از $0B$ گردیم. جریان بطور لحظه‌ای افزایش خواهد یافت. اما به علت افزایش افت $R_A I_A$ و عکس‌العمل حاصل ملاحظه آید که در مقابل این جریان سنگین، ولتاژ ترسینال V بطور سریعی کاهش می‌یابد. (ولتاژ ترسینال سریعتر از مقاومت بار کم می‌شود)

اگر افت ولتاژ ناشی از عکس‌العمل از $0B$ کمتر شود در نقطه $0B$ می‌ماند.

$I_{eq} = I_F^* - I_F$
 $= -\frac{f_{AA}}{N_F}$

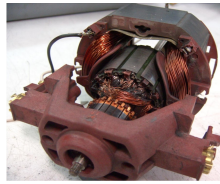


اگر ماشین دارای سیم پیچی جریان کشنده باشد نگاه ولتاژ E_A کت اثر عکس العمل آرمچر با افزایش بار کاهش می یابد.

$$f_{net} = N_F I_F - f_{AR} \rightarrow I_F^* = I_F - \frac{f_{AR}}{N_F}$$

I_F^* جریان محرک معادل
 I_F : جریان بر واقع

مسئله: مقدار بار می که در موتور DC محرک متصل دارای سیم پیچی جریان کشنده عبارتست از 4000 و $430V$ و 1800 rpm و 172 kW را روی 63 تنظیم کنیم و محرک اولیه با سرعت 1600 rpm حرکت کند ولتاژی برای برقراری تعادل است؟

الف: اگر بار $R_L = 1 \Omega$ در ترانسال قرار می دهیم و ولتاژ خروجی معادل می شود؟
 ب: در تنظیمی بار انجام گیرد تا ولتاژ ترانسال - مقدار ثابت شده در قسمت الف برگردد؟
 ج: برای برگرداندن ولتاژ ترانسال - مقدار سابق در می یاری - چه جریان محرک نیاز است؟

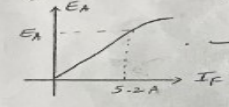حل: الف: E_A 

E_A	n
430	1800
x	1600

$x = E_A = V_T = 382V$ ← (no load)

ب: $I_L = I_A = \frac{E_A}{R_A + R_L} = \frac{382}{0.05 + 1} = 364A \rightarrow V_T = E_A - R_A I_A = 382 - 364 \times 0.05 = 364V$

ج: برای افزایش ولتاژ ترانسال باید E_A را افزایش داد. برای اینکار R_{adj} را تغییر می دهیم (که می کنیم)

$V_T = 382V \rightarrow E_A = V_T + R_A I_A \rightarrow E_A = 382 + 364 \times 0.05 = 401V$

$E_A = 401V$ در سرعت 1600 rpm است. ولتاژ در سرعت 1800 rpm برابر خواهد بود با $451V$ $E_A = 401 \times \frac{1800}{1600} = 451V$

برگشت معنی معادل شدن $I_F = 6.15A$ است $R_F + R_{adj} = \frac{V_F}{I_F} = \frac{430}{6.15} = 69.9 \rightarrow R_{adj} = 49.9 \Omega$


مسئله: در ترانز آورد مثال قبل اگر سیم پیچی جریان کشنده داشته باشیم در بار کامل جریان $400A$ عکس العمل آرمچر اگر ترانسال $R_L = 1 \Omega$ وصل کنیم $I_F = 364A$ می شود. در این حال ولتاژ خروجی را بدست آوریم.

I_A	f_{AR}	$I_F^* = I_F - \frac{f_{AR}}{N_F} = 5.2 - \frac{455}{1000} = 4.75A$	$E_A = 410V$
400	500		410V
364	$x = 455At$		

(ع)

n	E_A
1800	410
1600	$x = 364V$

$\rightarrow V_T = 364 - 0.05 \times 364 = 346$

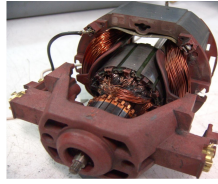

درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

مشخصات ژنراتور 172 kW، 430 V، 400 A، 1800 rpm
 این ماشین توسط محرک اولیه 1800 rpm حرکت درآمده است.
 ولتاژ ترانسال ژنراتور در بار بی؟
 و خود سوسمی جریان کشد و ولتاژ در بار کامل 400 A؟
 2. اگر نامدر سوسمی بیشتر و نیروی محرکه مغناطیسی مکن العمل از سوسمی کامل 500 At باشد ولتاژ در بار کامل صید

حل: الف: $V_{Tne} = E_A = 445V$
 $R_F + R_{adj} = 75 \Omega$
 $R_A I_A = 20V$ ، $I_A = 400A$
 $V_T = E_A - R_A I_A = 416V$
 $I_F = 5.55A$
 $VR = \frac{V_{ne} - V_{FP}}{V_{FP}} \times 100\% = \frac{455 - 416}{416} \times 100\% = 7\%$
 $I_L = 400A \rightarrow \begin{cases} I_A \approx 400A \\ R_A I_A = 20V \end{cases} \rightarrow \frac{-\frac{FAR}{N_F}}{N_F} = -\frac{500}{1000} = -0.5$
 $\rightarrow V_T = 385V$
 $VR = \frac{V_{ne} - V_{FP}}{V_{FP}} \times 100\% = \frac{455 - 385}{385} \times 100\% = 15.6\%$
 $I_F = I_F - I_{FA} = 5.55 - 0.5 = 5$


سوال: مشخصات الکتریکی مولد DC تحریک شنت (موازی) را به طور کامل تشریح نمایید.

الف) مشخصه بی باری:

$$V_t = f(I_f)$$

ب) مشخصه بار داری:

$$V_t = f(I_a)$$

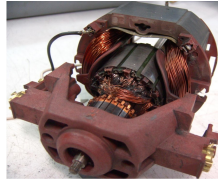

ژنراتور D سری

در این ژنراتور سیم‌پیچ میدان بصورت سری با سیم‌پیچ آرمیچر بسته می‌شود.

اگر مجموع امپدانس این ژنراتور با امپدانس بار برابر باشد هر یک ژنراتور شت برابر باشد هر

$N_s I_s = N_f I_f$

با توجه به ایند $I_s = I_A \gg I_f$ لذا فرض می‌کنیم $N_s \ll N_f$

یعنی میدان سری در این ژنراتور دارای دویهای بسیار کمی باشد و چون جریان عبوری از آن بسیار زیاد است برای کاهش مقاومت سطح مقطع سیم‌های آن را کلفت در نظر می‌گیرند.

$V_T = E_A - (R_A + R_s) I_A$

$I_s = I_A = I_L$


$E_A = k \phi \omega$

اگر ژنراتور با ϕ_{res} و سرعت ω می‌چرخد شور داریم:

در ژنراتور سری در حالت بی‌باری $I_s = I_L = 0$ لذا جریان تحریکی وجود ندارد و ولتاژ ترمینال همان ولتاژ شارسی ماند

مواحد بود. $V_T = E_{Ares}$

برای سیم‌کشی ژنراتور - دو سر از برای بار - وصل می‌کنند . . .

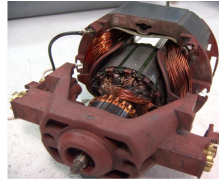


درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

در $t=0$: جریان بار صفر است $I_L=0$
 در $t=0+$:
 با ایجاد این جریان شار تولید شده در با افزایش E_A زیاد می شود و به زيار شدن E_A ، V_T هم زیاد می شود

$$I_s = I_L = \frac{E_{Ares}}{R_A + R_S + R_L}$$


$$\left. \begin{matrix} V_{nl} = E_{Ares} \\ V_{fl} \gg E_{Ares} = V_{nl} \end{matrix} \right\} \rightarrow V_R = \frac{V_{nl} - V_{fl} \times 100}{V_{fl}} < 0$$

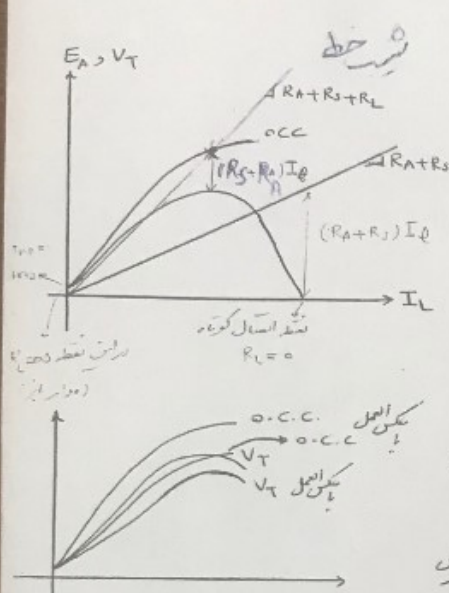


نقطه صوری $(V_T - I_L)$
 در بی باری جریان محرک وجود ندارد و ولتاژ ترمینال V_T برابر با ولتاژ ناکی از شارسی ماند است. با افزایش جریان بار V_T و ولتاژ E_A هم به سمت افزایش می آید.
 در این حال امت روی مقاومت $(R_A + R_S)I_A$ هم زیاد می شود. در ابتدا افزایش E_A بسیار سریعتر از $(R_A + R_S)I_A$ است و ولتاژ V_T زیاد می شود. پس از مدتی اثرات $(R_A + R_S)I_A$ و E_A تقریباً ثابت می شود. در این حال با افزایش جریان I_A امت روی مقاومت $(R_A + R_S)I_A$ زیاد تر شده و چون E_A ثابت است V_T کم می شود.
 نقطه کار ترانزورد به بک برخورد خط مقاومت $R_A + R_S + R_L$ با سیم معاطسی بست می آید.

بنا بر وجه اینکه تنظیم ولتاژ این ترانزورد عدد معنی بزرگی است لذا منبع مناسبی برای ولتاژ می باشد. می توان از آن برای جوشکاری برق استفاده کرد.

در ترانزوردی که جوش فواصل هوایی زیادی در ثانویه قرار می دهند شارسی و در سیم رانانس سر زیاد شود. لذا با اتصال کوتاه شدن ۲ سر ثانویه در هنگام جوش، این رانانس جریان را کنترل کرده تا ترانزورد منور. در ترانزورد سری که در جوشکاری بکاری رود برای کاهش (کنترل) I_e در هنگام اتصال کوتاه باید یکس اعمل از سیم رانانس استفاده کرد.

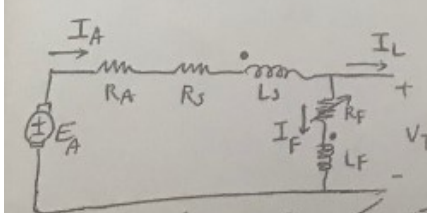

ترانزورد DC کمپوند اضافی
 در این ترانزورد ۲ سیم بهمی برای سدان بکاری رود یک سیم بهمی بصورت سری و دیگری بصورت موازی! سیم بهمی از سیم بک وصل شود.
 سیم بهمی دی سری و موازی طوری وصل می شوند که نزدی محرک معاطسی هم در جهت لغز (هم جمع می شوند) کمپوند رانانس

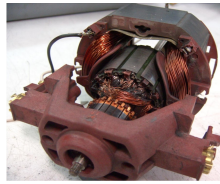

درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

۳۷

$$I_A = I_L + I_F$$

$$V_T = E_A - (R_A + R_S) I_A$$

$$I_F = \frac{V_T}{R_F}$$

$$f_{net} = N_F I_F + N_S I_A - f_{AR}$$

(۹)


سیم‌بندی سری برای جریان افت ولتاژ در ماشین بکار می‌رود.
 جریان I_S (معبری از میدان سری) بسیار زیاد است. لذا سطح مقطع این سیم‌بندی بزرگ است تا مقاومتش کم باشد. به طوری که R_F همین سوزی است. بهر داری مقاومت بزرگی باشد. جریان سوز معادل میدان است.

$$N_S I_S < N_F I_F$$

$$N_F \gg N_S$$

$$I_F \ll I_S$$

$$N_F I_F^* = N_F I_F + N_S I_S - f_{AR} \rightarrow I_F^* = I_F + \frac{N_S}{N_F} I_S - \frac{f_{AR}}{N_F}$$

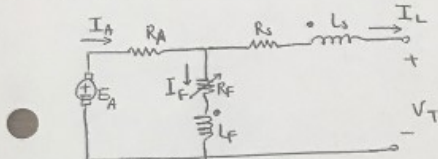

کسینود اضافی پشت کواتر

شکل ضمیمه

۱- در حالت بی‌باری:

$$I_L = 0 \rightarrow I_A = I_F$$

$$f_{net} = N_F I_F + N_S I_S$$

$$N_F \gg N_S$$

لذا عملکرد این ژنراتور در حالت بی‌باری مانند ژنراتور است


۲- در حالت بار داری:

$$I_A = I_F + I_L$$

$$I_L \uparrow \rightarrow \begin{cases} I_A \uparrow \rightarrow (R_A + R_S) I_A \rightarrow V_T \downarrow \rightarrow I_F \downarrow \rightarrow \phi \downarrow \rightarrow E_A \downarrow \rightarrow V_T \downarrow \\ R I_A \uparrow \rightarrow N_S I_A \uparrow \rightarrow \phi \uparrow \rightarrow E_A \uparrow \rightarrow V_T \uparrow \end{cases}$$

همین با افزایش جریان بار از یک طرف E_A و V_T کاهش می‌یابد (به علت کاهش میدان تحریک‌شده) و از طرف دیگر V_T به علت افزایش شار ناشی از میدان سری افزایش می‌یابد. هر کاهش یا افزایش ولتاژ V_T در این شرایط بستگی به تعداد دور سیم‌بندی سری دارد.
 ۱- اگر N_S کوچک باشد، افت ولتاژ غالب می‌شود و ولتاژ خروجی مانند ژنراتور DC است که می‌شود اما با باران شیب. در این حالت ولتاژ ترسنال تحت بار کامل کمتر از ولتاژ ترسنال در بی‌باری است و به آن ژنراتور کسینود زیر می‌گویند.

۲- اگر N_S بزرگ شود، اثر تقویت شار غالب می‌شود و با افزایش جریان بار ولتاژ ترسنال هم زیادتر می‌شود. در این حال پس از مدتی با افزایش شار، درین اشباع رخ می‌دهد و افت ولتاژ بر تقویت شار غالب می‌گردد. ولتاژ V_T با باران شیب. پس از آن می‌تواند گونه‌ای که ولتاژ ترسنال در بار کامل، معادلش در بی‌باری برابر می‌شود.

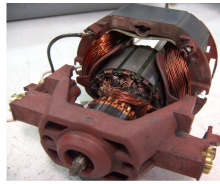


درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

این ترانزور کمپوند مسطح می گویند (Flat Compounded) ۱۰


۳- اضافه کردن تعداد N_s اثر تقویت شد برای مدت بیشتری بر انت مقاومت صحت می خورد. در این حالت ولتاژ ترانسال در بار کامل بیشتر از ولتاژ ترانسال بی بار می شود. در این حال ترانزور را کمپوند بالا می گویند (over compounded) می گویند.

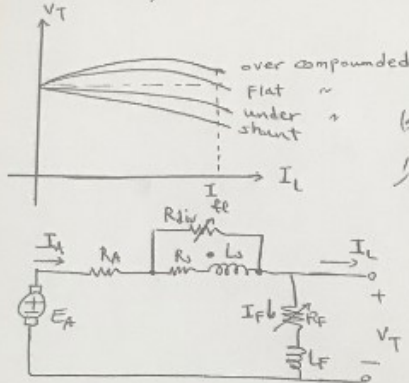

در عمل می توان تعداد دور N_s را تغییر داد. لذا مقاربتی را با سیم پیچی سری میدان موازی می کنند (مقاومت منفرد گسده) و با تغییر این مقاربت جریان عبوری از سیم پیچی میدان سری را کنترل و توسط آن انواع حالت کمپوند را ایجاد می کنند.

ترانزور DC کمپوند تقاضایی

این ترانزور تر دارای دو سیم پیچی میدان (محرک) است. یکی سری و دیگری موازی. اما در آن میدان که بصورت تقاضایی هستند. اگر در کمپوند اضافی دو سیم پیچی سری را یکس بندیم کمپوند تقاضایی داریم روابط مانند قبل است فقط علامت مثبت $N_s I_s$ به منفی تبدیل می شود.

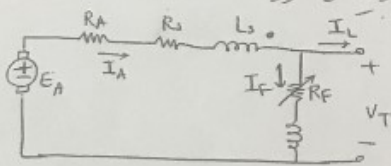

$$I_A = I_L + I_F$$

$$I_F = \frac{V_T}{R_F}$$

$$V_T = E_A - (R_A + R_S) I_A$$

$$f_{net} = N_F I_F - N_S I_S - f_{AR}$$

$$I_F^* = I_F - \frac{N_S}{N_F} I_A - \frac{f_{AR}}{N_F}$$

مشخصه های خروجی

۱- در حالت بی بار:

$$f_{net} = N_F I_F - N_S I_S - f_{AR} \rightarrow f_{net} = N_F I_F - N_S I_S = N_F I_F$$


این ترانزور هم در بی بار می مانند ترانزور است عمل می کند.

۲- در حالت بار:

$$I_A \uparrow \rightarrow (R_A + R_S) I_A \uparrow \rightarrow V_T \downarrow \rightarrow I_F \downarrow \rightarrow \phi \downarrow \rightarrow E_A \downarrow \rightarrow V_T \downarrow$$


$$I_S \uparrow \rightarrow N_S I_S \uparrow \rightarrow f_{net} \downarrow \rightarrow \phi \downarrow \rightarrow E_A \downarrow \rightarrow V_T \downarrow$$

لذا با افزایش بار، ولتاژ ترانسال شدیداً افت می کند. لذا کمپوند بالا می کنند.

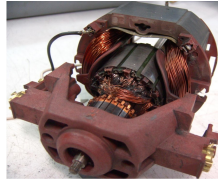


درس: ماشین الکتریکی ۱

مدرس: دکتر یوسف علی نژاد برمی

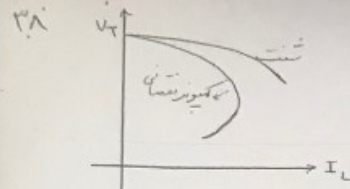

(۱۱)


مثال: یک ژنراتور گسیند بتوان $P=172\text{ kW}$ ، ولتاژ نامی $V=430\text{ V}$ ، جریان نامی $I=400\text{ A}$ و سرعت 1800 rpm در صورتی
اصنافی شده است. ماشین دارای سیم‌بندی همان گونه است.

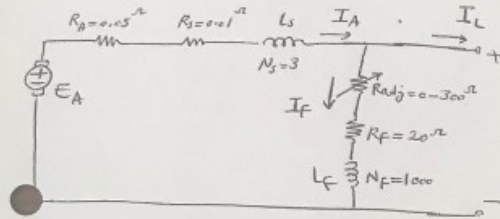

Radj بر روی 55 اهم تنظیم شده و
ژنراتور با سرعت 1800 rpm هم‌خانواده می‌شود

الف. ولتاژ ترانسال می‌باری هم‌قدر است؟
ب. در بار کامل ولتاژ ترانسال هم‌قدر است؟ تنظیم ولتاژ را محاسبه کنید؟
ج. اگر ژنراتور با قدر سیم‌بندی همان گونه بود، یکس العمل از محرک در بار کامل نیروی محرکه مغناطیسی 500 At را برسد
در این صورت ولتاژ ترانسال در بار کامل هم‌قدر می‌شود؟


حل: الف. در بی‌باری ژنراتور مانند شست عمل می‌کند. ولتاژ بی‌باری ژنراتور تقاطع خط مسابرت مدار شست

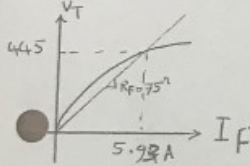

$V_{ind} = 44.5\text{ V}$ ، یعنی مغناطیسی ماشین است. $(R_F + R_{adj}) = 75\text{ }\Omega$

$I_L = 400\text{ A} \rightarrow I_A \approx 400\text{ A} \rightarrow (R_A + R_S) I_A = 24\text{ V}$

$N_F I_F^* = N_F I_F + N_S I_S \xrightarrow{I_S = I_A} I_F^* = I_F + \frac{N_S}{N_F} I_A \rightarrow I_{F_{eq}} = I_F^* - I_F = \frac{3}{1000} \times 400 = 1.2\text{ A}$

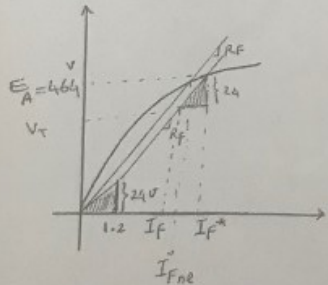

$E_A = 464\text{ V}$

$V_T = 464 - 24 = 440\text{ V}$

$I_F = 5.86\text{ A} = \frac{440}{75}$

$I_F^* = 5.86 + 1.2 = 7.02\text{ A}$

$V_R = \frac{V_{ne} - V_{pe}}{V_{fe}} = \frac{445 - 440}{440} = 1.1\%$


ج $f_{AR} = 500\text{ At}$ ، $I_A = 400\text{ A}$ ، $(R_S + R_A) I_A = 24\text{ V}$

$I_F^* = I_F + \frac{N_S}{N_F} - \frac{f_{AR}}{N_F} \rightarrow I_{F_{eq}} = I_F^* - I_F = \frac{3}{1000} \times 400 - \frac{500}{1000} = 0.7$

$5.86 + 1.2 - \frac{500}{1000} = 6.56$

$E_A = 450\text{ V}$ ، $V_T = 425\text{ V}$

ماند شست مثل از طریق شست عمل می‌کند

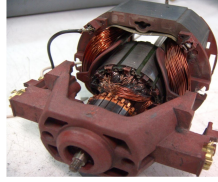

سوال: در ترانسفورماتور مثال قبل اگر آنرا بصورت نقصانی ببینیم و نیاز داریم ترانسفورماتور را در حضور کمی جریان تستی قرار دهیم:

جریان بار $I_L = 200^A$ نسبت از برید (۱۲)

$$N_F I_F^* = N_F I_F - N_S I_S = I_A$$

$$I_F^* = I_F - \frac{N_S}{N_F} I_A \rightarrow I_{eg} = I_F^* - I_F = -\frac{N_S}{N_F} I_A \approx -\frac{N_S}{N_F} I_L = -\frac{3}{1000} \times 200 = -0.6A$$

$$(R_S + R_A) I_A \approx (R_S + R_A) I_L = 0.06 \times 200 = 12V$$
$$E_A = 402V \rightarrow V_T = 402 - 12 = 390V$$

Title:	کلاس مجازی یوسف علی نژاد برمی_۲۹
Type:	Recording
Duration:	00:54:19
Disk usage:	85715.3 KB
Permissions:	Same as parent folder
URL for Viewing:	https://vc6.semnan.ac.ir/pjoo7odenplm/
Summary:	13-3-99
Recording Date:	06/02/2020 3:31 PM